

เอกสารสำหรับการสอน
วิชา 407 102 ปฏิบัติกรรมวิเคราะห์ผล
Manufacturing Processes Laboratory

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



31051000401873

นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ยืมหนังสือ
นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ยืมหนังสือ

27 พฤษภาคม 2540

ผู้ยืม: ชื่อ: นามสกุล: 2540

คำนำ

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาปฏิกรรมวิธีการผลิตชุดนี้ จัดทำขึ้นมา เพื่อให้นักศึกษาได้อ่านและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และวิธีการของการฝึกปฏิบัติใน เด่นหัวข้อ ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติจริง ซึ่งผู้สอนคาดหวังไว้ว่าจะทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ได้รวดเร็วขึ้นในช่วงไม่งปฏิบัติการ อย่างไรก็ตามเอกสารชุดนี้ยังมีข้อบกพร่องอยู่ และไม่ สามารถทำให้นักศึกษาเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งเท่ากับการได้เรียนรู้จากการเห็นและการปฏิบัติ จริง ผู้สอนจึงได้พยายามจัดทำสื่อการเรียนการสอนรูปแบบอื่น เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ เรียนให้มากยิ่งขึ้น และจะทำการแก้ไขข้อบกพร่องอีกต่อไป

ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ มนัส สถารินดา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เนื้อหาส่วนของ งานหล่อโลหะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพลิน ฤทธิ์จิราสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ สมชาย พวง เพิกศึก และ อาจารย์ขนาด หัสดิริ ที่ได้ให้คำแนะนำด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณผู้ช่วย สอนปฏิบัติการทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม

สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

24 พฤษภาคม 2538

แก้ไขครั้งที่ 2: มิถุนายน 2539

สารบัญ

สรุปหัวข้อปฏิบัติการ
Manufacturing Processes Laboratory

หัวข้อ	คะแนนชิ้นงาน	คะแนนรายงาน
1. Foundry (2 lab) 1.1 ทดสอบทราย 1.2 ทำแบบทรายและเทอซูมิเนียม	20 (2 คน / ชิ้น)	10 (1 คน / ฉบับ) 10 (1 คน / ฉบับ)
2. Heat Treatment (1 lab) เหล็ก 1050 และ 4150 อย่างละ 5 ชิ้น เหล็กแต่ละประเภทผ่านกรรมวิธี Normalizing , Quenching , Annealing , Quenching & Tempering ที่ 400°C และ 600°C	20 (5 คน / 10 ชิ้น)	20 (5 คน / ฉบับ)
3. Machine Shop (1 lab) ทำหัวซ้อนและตัวมหัสน์	20 (1 คน / ชิ้น)	20 (1 คน / ฉบับ)
4. Welding (2 lab) 4.1 เดินแนวเชื่อม 4.2 เชื่อมรอยต่อ	10 (1 คน / ชิ้น) 10 (1 คน / ชิ้น)	10 (1 คน / ฉบับ) 10 (1 คน / ฉบับ)
รวม	80	80
คิดเป็นร้อยละ (ของคะแนนทั้งหมด)	35	15

**ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ
วิชาปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต**

1. เข้าทำปฏิบัติการตรงตามเวลา และตามกตุ่มที่กำหนด ถ้ามาช้าเกิน 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำปฏิบัติการในวันนั้น
2. นักศึกษาต้องแต่งกายชุดปฏิบัติงานในโรงฝึกงานพิเศษรวมพื้นฐานตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา และนักศึกษาที่ไม่พมยาต้องสวมผ้าให้เรียบร้อย ถ้าแต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำปฏิบัติการในวันนั้น
3. ต้องสวมคุปกรณ์ป้องกันอันตรายทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
4. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ทำงาน รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เมื่อเบิกไปใช้งานแล้ว จะต้องนำมารีบกลับคืนเมื่อทำปฏิบัติการเสร็จ
5. อ่านเอกสารประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตมาล่วงหน้าทุกครั้ง
6. ขณะทำปฏิบัติการ ห้ามหยอกล้อหรือทำกิจกรรมใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดอันตรายและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงานอย่างเคร่งครัด
7. เส้นชื่อในแบบฟอร์มที่จัดไว้ให้ทุกครั้ง ที่เข้าทำปฏิบัติการ



ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Processes Laboratory
ภาคการศึกษาที่ 3/2538

การรวมคะแนน

รายงาน	15%
ชิ้นงาน	35%
การเข้าปฏิบัติ	20%
สอบปลายภาค	30%
รวม	100%

การเข้าปฏิบัติ

- ให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติการตามกลุ่ม (Section) ที่ได้ลงทะเบียนและอยู่ในกลุ่มย่อย ตามที่ผู้สอนได้จัดไว้ให้เท่านั้น
- นักศึกษาที่ขาดปฏิบัติการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะถูกตัดคะแนนในส่วนของรายงาน ชิ้นงานและการเข้าปฏิบัติสำหรับหัวข้อนั้น ๆ
- ในการนี้ที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องลาปฏิบัติการ ให้ติดต่อกับผู้รับผิดชอบรายวิชาฯโดยตรง

การส่งรายงาน

ให้นักศึกษาเขียนรายงานให้ครบถ้วนทั้งหมด (ดูจากเอกสารแบบของ ผศ. ไฟลิน ฤกษ์จิราภรณ์)
 รวมทั้งตอบคำถามท้ายปฏิบัติการ(เฉพาะปฏิบัติการเรื่อม lokale และปฏิบัติการแปรรูปโลหะด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ กกล) และส่งรายงานไปยังอาจารย์ผู้คุมปฏิบัติการภายในเวลา 1 อาทิตย์ หลังจากเข้าปฏิบัติการ หากส่งเกินกำหนดจะถูกตัดคะแนน

การเขียนรายงาน ให้ใช้กระดาษขนาด A4 เท่านั้น และใช้ปุ่มรายงานตามที่ได้แจกหน้าตัดไป

◆ ห้ามพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์



สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายงานปฏิบัติการวิชา _____
ภาคการศึกษาที่ _____ ปีการศึกษา _____

ปฏิบัติการที่ _____ เรื่อง _____ วันที่ _____ เวลา _____
อาจารย์ผู้ควบคุม _____

ผู้ปฏิบัติชื่อ _____	เลขประจำตัว _____	กลุ่ม _____
ชื่อ _____	เลขประจำตัว _____	กลุ่ม _____
ชื่อ _____	เลขประจำตัว _____	กลุ่ม _____
ชื่อ _____	เลขประจำตัว _____	กลุ่ม _____
ชื่อ _____	เลขประจำตัว _____	กลุ่ม _____
ชื่อ _____	เลขประจำตัว _____	กลุ่ม _____

กำหนดส่งรายงานปฏิบัติการวันที่ _____
ส่งรายงานปฏิบัติการวันที่ _____

การเรียนหัวข้อปฏิบัติการ

ในคานบปฏิบัติการแต่ละ 1 Section จะแบ่งนักศึกษาออกเป็น 4 กลุ่มย่อย กลุ่มย่อยละประมาณ 15 คน คือกลุ่มย่อย F, H, M และ W นักศึกษาแต่ละกลุ่มย่อยจะใช้เวลาในการปฏิบัติแต่ละหัวข้อ 2 สัปดาห์ และวิจัยเรียนไปปฏิบัติหัวข้ออื่น ๆ จนครบ 4 หัวข้อ คือ Foundry, Heat Treatment, Machine Shop และ Welding ดังนี้

หัวข้อปฏิบัติการ

สัปดาห์ที่ กลุ่มย่อย	2 - 3	4 - 5	6 - 7	9 - 10
F	หล่อ	อบชุบ	กลึง	เชื่อม
H	อบชุบ	หล่อ	เชื่อม	กลึง
M	กลึง	เชื่อม	หล่อ	อบชุบ
W	เชื่อม	กลึง	อบชุบ	หล่อ

เอกสารประกอบการสอน
วิชา Manufacturing Processes (407101)

การเขียนรายงานการทดลอง

(Laboratory Report Writing)

อ.ไพลิน ฤกษ์จิรสัตต์

เพื่อให้นักศึกษาสามารถที่จะสรุปได้จากการเขียนได้อย่างชัดเจน นักศึกษาจะต้องฝึกฝนการเขียนรายงาน ซึ่งมีแบบฟอร์มมาตรฐานเฉพาะ ต้องไม่ใช้ภาษาพูด แต่ต้องอธิบายความเห็นในรูปแบบง่าย ๆ ใช้ประโยชน์สัมภ์และชัดเจน พยายามเข้าประดิษฐ์ หลีกเลี่ยงการใช้สำนวนที่ไม่จำเป็นและการใช้ “มม., คุณ” ให้ใช้สรรพนามบุคุช์ที่ 3


รายงานควรประกอบด้วย

- 1) Title page ระบุชื่อมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่วันผิดชอบวิชา ชื่อและหมายเลขอของกราฟทดลอง ชื่อผู้ทดลอง ชื่อ Instructor ที่ตรวจสอบ วันที่ส่งรายงาน
- 2) Objective บรรยายสั้น ๆ ถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการทดลอง ไม่ควรเกิน 2 ย่อหน้าสั้น ๆ
- 3) Theory บรรยายทฤษฎีหรือลักษณะที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อปฏิบัติการนั้น ๆ โดยมีความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4
- 4) Equipment ระบุรายชื่อเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และคุณลักษณะเฉพาะอย่างสั้น ๆ (เช่น ความจุ ความละเอียดในการอ่านค่า เป็นต้น)
- 5) Experimental procedure เขียนด้วยคำพูดของนักศึกษาเองถึงวิธีการทดลองจริง ซึ่งควรจะสะท้อนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการที่ทำการทดลอง ซึ่งอาจแตกต่างเล็กน้อยไปจากวิธีการทดลองมาตรฐานหรือใน Lab Manual ที่แจกให้
- 6) Experimental results ควรนำเสนอด้วยข้อมูลเดิม (Raw data) ที่อ่านหรืออัดได้ระหว่างการทดลองในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น ตาราง กราฟ รูปภาพ รูปถ่าย ต้องมีหมายเลขอ้างอิงและบรรยายสั้น ๆ ประกอบว่ารูปนั้นเกี่ยวกับอะไร ถ้าใช้กราฟ ควรใช้เส้นตรงยังระดับใดที่ให้เส้น Curve มีความหมาย นอกนั้นสำคัญของผลการทดลองที่ชัดเจน ไม่ควรย่อหรือขยายกราฟ จำไว้เสมอว่าต้อง Plot ตัวแปรนิติ Independent (เช่นเวลา อุณหภูมิที่ใช้ในการอบตัวอย่าง) ไปบนแกน Abscissa ตัวแปรนิติ Dependent (เช่น ความแข็งของตัวอย่างหลังการอบซึ่งตัวความร้อน) ไปบน Ordinate
- 7) Discussion of results เป็นการอภิปรายข้อมูลที่ได้รับรวมทั้งสาเหตุของความผิดพลาดในการทดลอง ว่ามีผลต่อการทดลองอย่างไร สามารถแสดงความคิดเห็นและหรือเปรียบเทียบผลการทดลอง กับผลที่สามารถทำนายจากทฤษฎีหรือใช้การวิเคราะห์ทางทฤษฎี และพยายามอธิบายความแตกต่างดังกล่าว นี้
- 8) Conclusion สรุปผลการทดลองและการวิเคราะห์ในทอกิปวาระ อาจจะเพิ่มเติมความเห็นส่วนตัวว่าการทดลองบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่ได้รับจากภาครัฐบาลหรือไม่
- 9) Reference เรียงรายชื่อและหมายเลขอ้างอิงที่อ้างถึงในรายงานเฉพาะ ที่อ้างจริง ให้หมายเลขอ้างอิง และเรียงตามลำดับ อาจจะใส่บรรณานุกรม (Bibliography) ของต่างประเทศ สนับสนุนการเขียนรายงาน ซึ่งไม่ได้อ้างถึงในรายงานล้วยก็ได้

ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม

1. Budinski, K.G., *Engineering Materials:Properties and Selection*, 4th ed., Prentice Hall, 1992.

2. W.H. Sutton, *Ceramic Bulletin*, 68(2), 376-386, (1989)

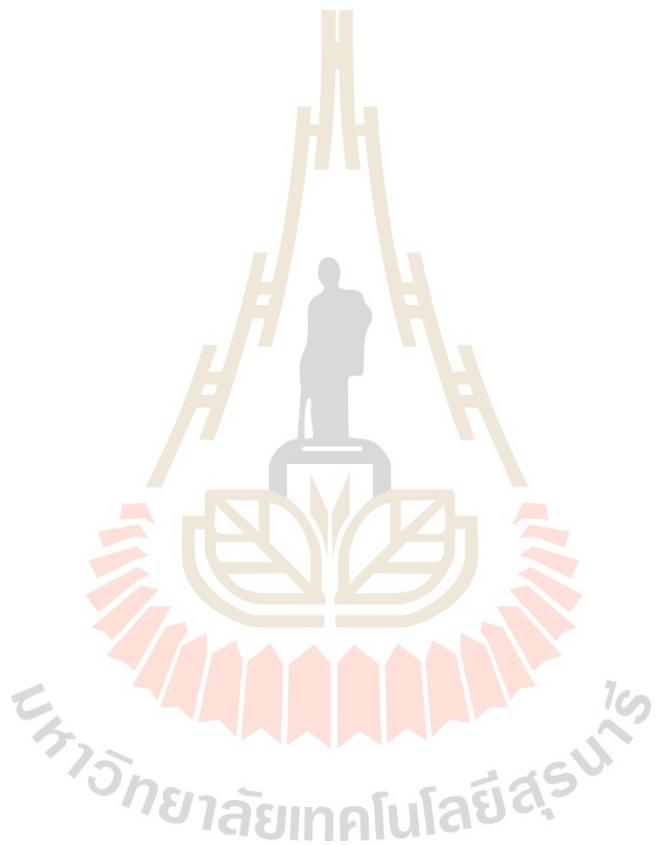



การปฏิบัติงานทดสอบที่ 1
วิธีทดสอบคุณสมบัติของทรายแบบ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาทราบวิธีการทดสอบคุณสมบัติของทรายแบบหล่อ เพราะเป็นขั้นตอนแรกของการปฏิบัติงานในเรื่องการหล่อหลอมโลหะ

อุปกรณ์และวัสดุ

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1) อุปกรณ์วัดปริมาณความชื้นของทรายแบบ | (Moisture teller) |
| 2) อุปกรณ์วัดความโปร่งอากาศของทรายแบบ | (Permeability tester หรือ Permmeter) |
| 3) อุปกรณ์วัดความแข็งแรงของทราย | (Sand Strength test machine) |
| 4) อุปกรณ์วัดปริมาณดินเหนียวหรือดัวประสาน | (Sand Washer) |
| 5) อุปกรณ์วัดความละเอียดของทราย | (Sieve Analyser) |
| 6) อุปกรณ์เตรียมทรายมาตรฐาน | (Standard Rammer) |
| 7) ตาชั่ง | |
| 8) ทรายแบบตัวอย่าง | |

หลักการและวิธีทดสอบ


วิธีทดสอบคุณสมบัติของทรายแบบ
การทดสอบคุณสมบัติของทรายแบบ (Moulding Sand Testing)

การทดสอบคุณสมบัติของทรายแบบวิธีการทดสอบออกเป็นหลายวิธี เพื่อทดสอบหาคุณสมบัติต่างๆ ของทรายแบบตามที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อคุณสมบัติของทรายแบบ การทดสอบที่จะอธิบายต่อไปนี้จะอาศัยการทดสอบตามมาตรฐานของสมาคม A.F.A. (American Foundry's men Association) หรือ A.F.S. ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมและแพร่หลายมาก

การเตรียมตัวอย่างทรายแบบ (Sample preparation) ทรายแบบก่อนที่จะนำไปเข้าเครื่องทดสอบต้องมีการเตรียมตัวอย่างก่อน เพื่อผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบจะได้สม่ำเสมอและสามารถใช้เป็นตัวแทนที่ดีของทรายแบบทั้งหมดได้ การผสมทรายแบบจะผสมด้วยเครื่องผสม (Sand Mixer) จนเข้ากันดีแล้ว จึงนำมาเก็บไว้ในภาชนะปิดเพื่อการทดสอบ

การทดสอบหาปริมาณน้ำ (Moisture content)

ขั้นท้ายด้วยอย่าง น้ำหนัก 50 กรัม เอาไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 120°C . ในเวลา 15 นาที แล้วนำทรายไปซึ่ง น้ำหนักที่หายไปจะเป็นปริมาณของน้ำที่อยู่ในทราย 50 กรัม เมื่อต้องการทรายเป็นเบอร์เร็นต์ก็คุณด้วย 2 เครื่องมือที่นิยมใช้เรียก Moisture teller ซึ่งจะประกอบด้วยพัดลมดูดลมและเป่าผ่านชุดคาดไฟฟ้าที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้, ลมที่ผ่านชุดลดไฟฟ้า (Electric heating) จะร้อนจนถึงอุณหภูมิ 120°C . และจะเป่าผ่านด้วยทรายซึ่งจะใส่ไว้ในตะแกรงละเอียดทางดอนล่าง

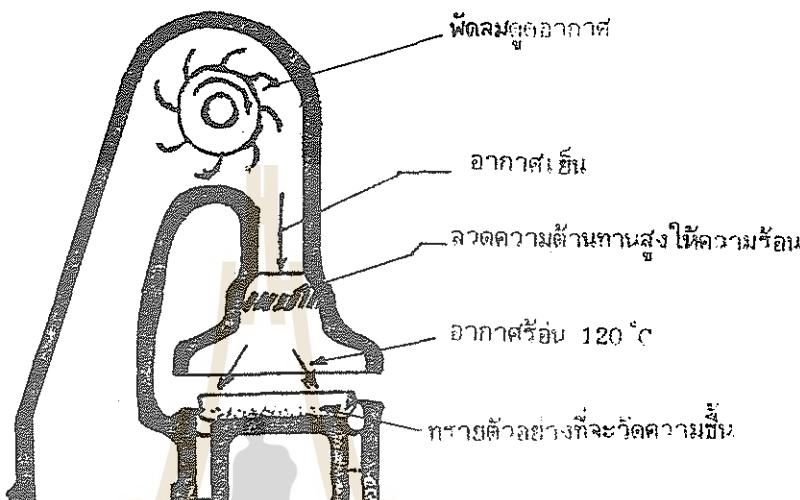

รูปที่ 1 แสดงส่วนประกอบของ Moisture Teller

การทดสอบความโปร่งอากาศ (Permeability Test)

ความโปร่งอากาศของทรายแบบนี้ขึ้นอยู่กับแฟคเตอร์จำนวนมาก ซึ่งรวมถึงรูปร่างและขนาดของเม็ดทราย ความละลายน้ำ ปริมาณสารผสม (additives) ที่มีอยู่ในทราย แบบและความหนาแน่นของทรายแบบ ดังนั้นการวัดความโปร่งอากาศจึงจำเป็นต้องทำให้ตัวแปรค่าต่างๆนั้นคงดีไป โดยการทำด้วยอย่างทรายที่จะทดสอบความโปร่งอากาศให้เป็นตัวอย่างมาตรฐานโดยอาศัยหลักการของสมาคม A.F.A. ซึ่งมีลักษณะดังนี้ ทรายตัวอย่างจะถูกบรรจุลงในกระบอกมาตรฐานเด่นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว (5.08 ซม.) ใช้น้ำหนักกระแทก (Ramming devices) ชิ้นหนัก 14 lbs ยกให้สูงจากระดับพื้นด้านบนของทรายแบบตัวอย่างในกระบอกเป็นระยะ 2 นิ้ว ปล่อยน้ำหนัก 14 lbs นี้ ตกกระแทกบนทรายจำนวน 3 ครั้ง ทรายแบบตัวอย่างในกระบอกจะต้องอัดตัวกันแน่นและมีความสูง $2^{\circ} + 1/32^{\circ}$ หลักการวัดความโปร่งอากาศของทรายแบบตัวอย่างนี้อาศัยหลักการของสมาคม A.F.A. เช่นเดียวกัน เป็นการวัดอัตราการไหลของอากาศผ่านทรายแบบมาตรฐานใช้อากาศจำนวน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ความดันคงที่ 10 g/cm^2

จากสูตร ค่าความโปร่งอากาศ


$$P = \frac{V \times H}{P \times A \times T}$$

เมื่อ	V	= ปริมาณของอากาศ $2,000 \text{ cm}^3$
	H	= ความสูงของตัวอย่างทรายแบบมาตรฐาน = $2'' \times 2.54$ = 5.08 cm
	P	= ความดันของอากาศ 10 g/cm^2
	A	= พื้นที่ภาคตัดขวางทรายแบบมาตรฐาน = $\pi/4 \times (2 \times 2.54)^2$ = 20.268 cm^2
	T	= เวลาที่อากาศจำนวน $2,000 \text{ cm}^3$ เดินทางผ่านทรายแบบมาตรฐานเป็นวินาที

เมื่อแทนค่าต่างๆในสูตรความโปร่งอากาศ

$$P = \frac{2,000 \times 5.08}{10 \times 20.268 \times T} = 3007.2 \text{ T(sec)}$$

ลักษณะของเครื่องวัดความโปร่งอากาศเรียกว่า Permmeter จะต้องประกอบด้วย Air drum ครอบอยู่ในถังน้ำ Air drum จะต้องมีปริมาตร 2000 cc จากนั้นจะปิดล็อกไม่ให้อากาศเข้า แต่เปิดล็อกให้ลมผ่านไปยัง Orifice เพื่อให้ผ่านทรายแบบมาตรฐาน (ดังรูปแสดงที่ 2) ทางด้านเดียวของ Specimen tube จะมีห่อต่อไปยังเครื่องวัดความดันลม เมื่อปล่อยให้ Air drum ตกลงมาจนถึงระดับต่ำสุด แสดงว่าลม 2,000 cc ในถังผ่านทรายแบบตัวอย่างไปหมดแล้ว วัดเวลาที่ใช้หันหมดเป็นวินาที เมื่อเอาค่าเวลาไปหาร 3007.2 ค่าที่ได้จะเป็นค่าความโปร่งอากาศของทรายตามแบบของ A.F.A.

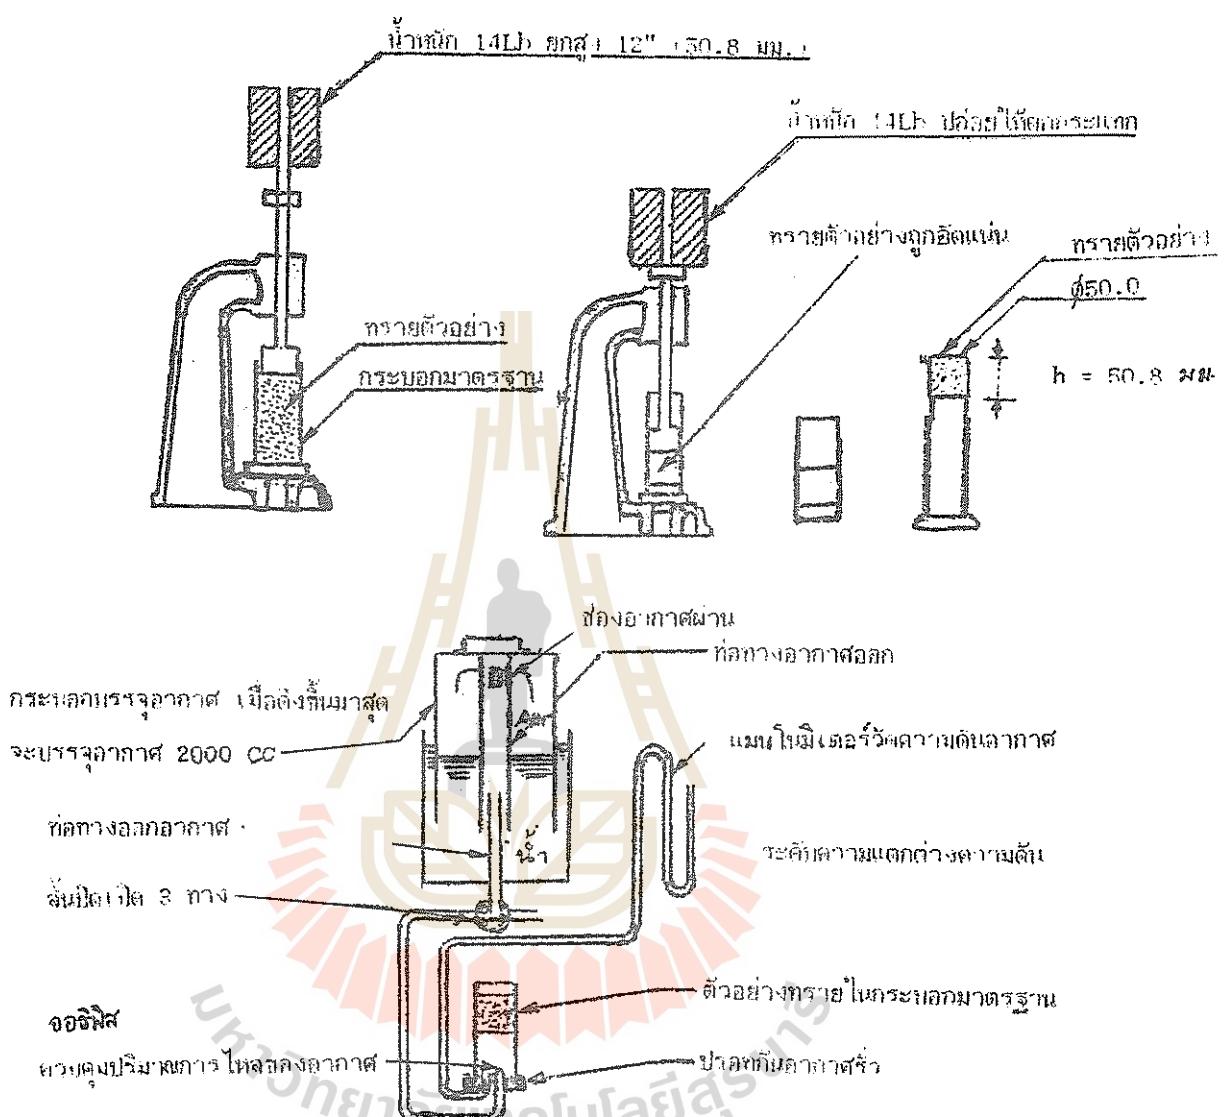

รูปที่ 2 แสดงส่วนประกอบของ Sand rammer และ Permmeter

การทดสอบความแข็งแรงของทราย (Sand strength test)


การวัดความแข็งแรงของทรัพย์แบบ มีวิธีการวัดได้ 3 ประเภทคือ

1. วัดความแข็งแรงโดยใช้แรงดึง (Tensile strength)
 2. วัดความแข็งแรงโดยใช้แรงอัด (Compressive strength)
 3. วัดความแข็งแรงโดยใช้แรงเฉือน (Shearing strength)

การวัดทั้งสามวิธีที่ได้ก้าลามาแล้ว ส่วนมากจะวัดความแข็งแรงในลักษณะแรงอัดมากที่สุด โดยเฉพาะกับ Green sand เพราะงานทำแบบหล่อจะเห็นว่า ทรายจะต้องรับแรงอัดมากกว่าแรงปะเกทื่น การวัดแบบแรงเฉือนจะใช้ในการวัดที่ไม่สามารถนำเข้าไปในลักษณะพิเศษ

เครื่องมือที่ใช้ทดสอบเรียกว่า Universal sand strength machine ประกอบด้วย Pendulum weight ติดอยู่บน Frame และมี Pusher arm ซึ่งจะหมุนให้ Pendulum weight เคลื่อนที่ขึ้นสูงจากแนวตั้ง ด้วย โมเตอร์ไฟฟ้าหรือด้วยมือหมุน ทางตอนล่างของ Pendulum weight จะมีท่อวางตัวอย่างทรายแบบ ซึ่งจะ ต้องผ่านการทำมาตราฐานตามแบบ A.F.A. เมื่อหมุน Pendulum weight ขึ้นไปจะทำให้เกิดแรงกดตัวอย่าง ทรายแบบคุณทรายแตกจะอ่านค่าของแรงหรือค่าความแข็งแรงบนสเกลได้โดยตรงอาศัยแท่งเหล็กเป็น ตัวชี้บอกร้านสเกล (ดูรูปประกอบที่ 3)

ถ้าเป็นการวัดค่า Dry strength จะต้องเอาทรัพย์ที่ทำเป็นตัวอย่างมาตราชานไปอบที่อุณหภูมิ 120°C เวลานาน 2 ชั่วโมง แล้วจึงนำมาวัดบนเครื่องทดสอบความแข็งแรง

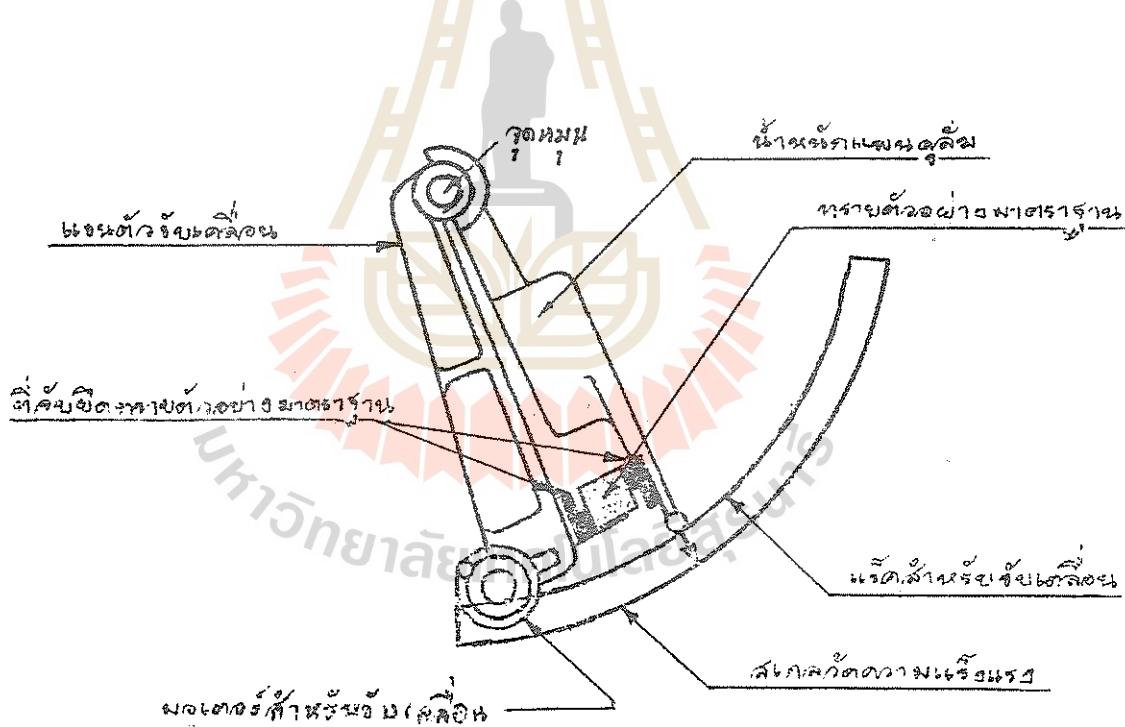


รูปที่ 3

การวัดหาปริมาณของดินเหนียว (Clay-content test)

การวัดหาปริมาณของดินเหนียวตามหลักของ A.F.A. คือว่า ดินเหนียวคือสารที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 20 ไมครอนหรือ 0.0008 นิ้ว ซึ่งทั้งนี้จะรวมไปถึงพากวัสดุที่มีความละเอียดต่างๆ ที่ปั่นมา กับดินเหนียว จะเรียกว่าปริมาณดินเหนียว A.F.A. ใน การหาปริมาณดินเหนียว A.F.A. ซึ่งตัวอย่างทรายแบบที่แห้ง 50 กรัม ใส่ในขวด เติมน้ำกลัน 475 ลูกบาศก์เซนติเมตร และผสานสารละลาย 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร ของโซเดียมไอกอโรกไซด์ที่มีความเข้มข้น 3 % ใช้เครื่องกวนประมาณ 5 นาที และปล่อยให้ตกร่อง 10 นาที จากนั้นดูดเอาเนื้อที่ผสานดินเหนียวออกด้วยท่อดูดแบบไฟฟอนจนระดับน้ำในขวดลดลง 5 นิ้ว เติมน้ำกลันลงไปอีก ให้ระดับน้ำสูงขึ้นมา 6 นิ้ว ปล่อยให้ตกร่องประมาณ 5 นาที กระทำเช่นนี้ต่อไปจนน้ำที่เติมลงไปใส แสดงว่าดินเหนียวถูกล้างออกไปหมดแล้ว เอาทรายที่เหลือออกมากจากขวด โดยใช้เครื่องกรอง แล้วอบทรายให้แห้ง ชั้นน้ำหนักทรายที่ได้นำไปหักออกจากน้ำหนักเติม 50 กรัม น้ำหนักที่หายไป คือ ปริมาณของดินเหนียวเมื่อคูณด้วย 2 จะเป็นปริมาณที่ปริมาณดินเหนียวตามแบบ A.F.A.

การวัดหาความละเอียดของเม็ดทราย (Fineness test)

วัดขนาดของเม็ดทรายและความกว้างจัดกระจาย (Grain Distribution) การวัดความละเอียดนี้เป็นการวัดต่อจากการทดสอบหาปริมาณดินเหนียว คือทรายที่ได้จากการวัดหาปริมาณดินเหนียวจะนำมาทดสอบหาความละเอียดต่อไป ตามมาตรฐานวิธีการวัดความละเอียดของ A.F.A. จะใช้ตะแกรงจำนวน 11 ชั้น แต่ละชั้นมีความละเอียดลดหลั่นกันตามลำดับดังนี้ ตะแกรงชั้นแรกจะเป็นตะแกรงมีขนาดเมชันมเบอร์ (mesh number) 6 ชั้นที่ 2 เมบอร์ 12 , 20 , 30 , 40 , 50 , 70 , 100 , 140 , 200 และ 270 ตามลำดับ ขนาดเมชันมเบอร์ของตะแกรงตามมาตรฐานของอเมริกา กำหนดไว้ดังนี้

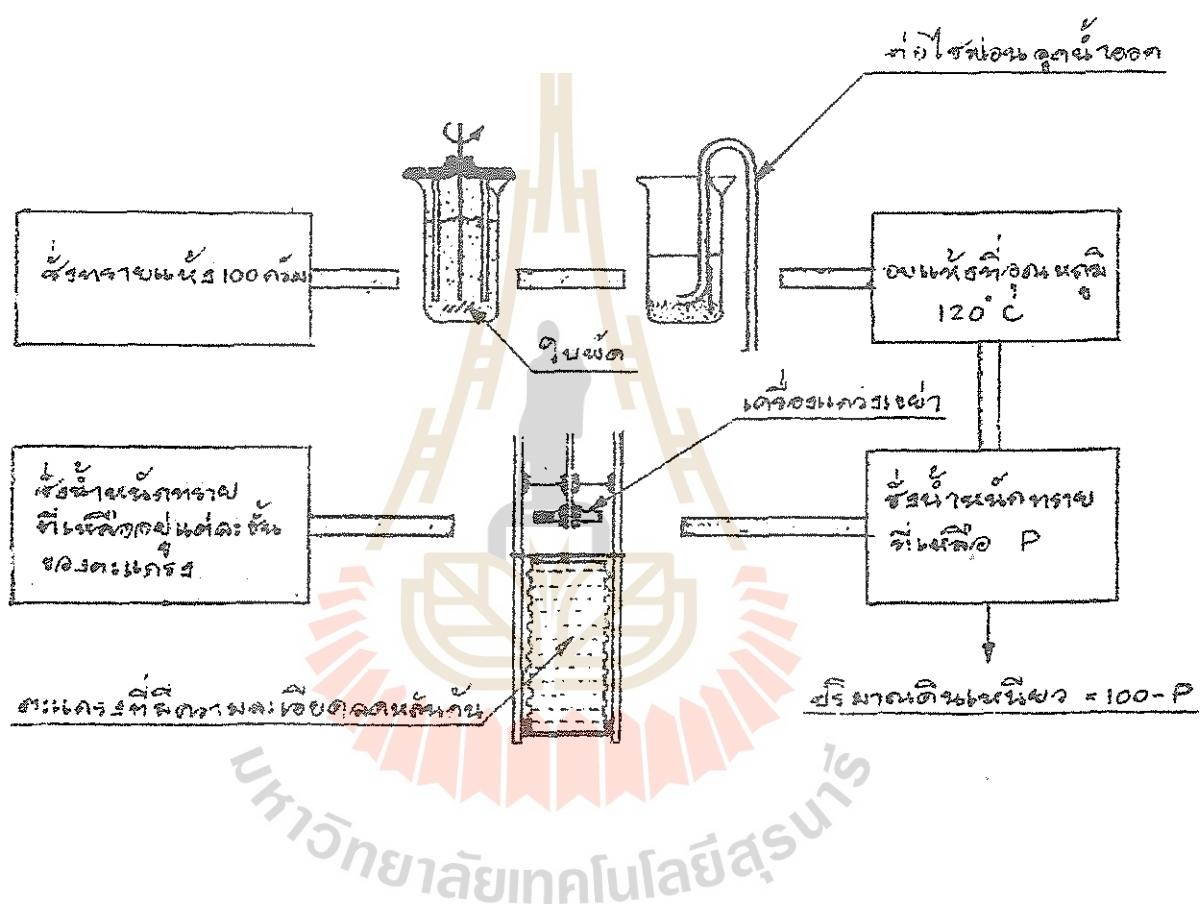

รูปที่ 4 แสดงลักษณะการทดสอบคุณสมบัติของ clay content และ Fineness Number

ตารางที่ 1 แสดงขนาดของตะแกรงตามเมชนัมเบอร์ต่างๆ

Mesh Number	Oering (mm)
6	3.327
12	1.651
20	0.833
30	0.589
40	0.414
50	0.295
70	0.208
100	0.147
140	0.104
200	0.074
270	0.053

วิธีการวัดความละเอียด นำเอาทรายที่จะวัดใส่ในตะแกรงชั้นบนสุด แล้วปิดให้สนิทเปิดให้เครื่องทำการเขย่าตะแกรงทั้ง 11 ชั้น เพื่อให้ทรายผ่านตะแกรงไปตามลำดับ ทรายละเอียดจะผ่านตะแกรงไปได้เรื่อยๆ ส่วนทรายหยาบจะตกค้างอยู่ตามตะแกรงในชั้นต่างๆ ตามขนาดของเม็ดทรายใช้เวลาสั่นเขย่า 15 นาที จากนั้นเอาระดับตะแกรงแต่ละชั้นออกมา นำทรายที่ติดอยู่บนตะแกรงแต่ละชั้นไปชั่งรวมทั้งทรายที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 270 ที่ตกลงไปอยู่ในถาดข้างล่างด้วย นำผลที่ได้ไปหาค่าความละเอียด ดังตัวอย่างที่แสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 ตัวอย่างการหาค่า Fineness Number

นัมเบอร์ตะแกรง (mesh number)	ปริมาณทรายที่ดัก住 ตามตะแกรง (% Retained)	ค่าคงที่ (Multiplier)	ผลคูณ (product)
6	0	3	0
12	0	5	0
20	0	10	0
30	2.0	20	40
40	2.5	30	75
50	3.0	40	120
70	6.0	50	300
100	20.0	70	1400
140	32.0	100	3200
200	12.0	140	1680
270	9.0	200	1800
	4.0	300	1200
Total	90.5		9815

ค่าความละเอียด A.F.A. = Total product

Total percent of retained grain

$$= \frac{9815}{90.5} = 104$$

นอกจากการทดสอบคุณสมบัติของทรายแบบตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีการทดสอบอื่นๆ ที่กระทำกันห้างที่ได้ตั้งเป็นมาตรฐานและที่ยังไม่เป็นมาตรฐาน การทดสอบต่างๆนี้ได้แก่

- 1) การทดสอบความแข็งผิว (Surface hardness test)
- 2) การทดสอบคุณสมบัติทนความร้อน (Refractoriness)
- 3) การทดสอบการแตกเป็นชิ้น (Shatter test)
- 4) การทดสอบการขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน (Expansion test)
- 5) การทดสอบความหนึบและการบิดตัว (Deformation and toughness)
- 6) การทดสอบแรงเฉือนและแรงดึง (Shear & tensile test)

**การวิเคราะห์หาปริมาณ Active Clay ในทรายแบบหล่อ (Molding sand)
โดยวิธีไดเตรตกับ Metyhylene Blue**

วัสดุประสงค์ เพื่อหาปริมาณ Active Clay ในทรายผสมที่ใช้ทำแบบหล่อทราย โดยการไดเตรตกับ Methylene Blue

ทฤษฎี

Methylene Blue (MB) เป็น cationic thiazine dye ส่วนอนุภาคดิน (Clay) ที่มีขนาดระหว่าง 0.2 - 0.001 μm เมื่อกระจายอยู่ตัวในน้ำ (Colloidal) จะมีคุณสมบัติเป็นอนุมูลลบจึงสามารถดูดซับ (adsorb) เมธิลีนบลูได้ ในการไดเตรตน้ำดินด้วย MB ถ้าเราใช้แท่งแก้วที่คนน้ำดินมาแตะที่กระดาษกรองก็จะเห็นสีของ MB แพร่กระจายบนกระดาษกรอง เมื่อดินดูดซับ MB จนถึงจุดอิ่มตัวไม่สามารถดูดซับ MB ได้อีกแล้ว (end point) MB ที่เหลืออยู่จะแพร่กระจายในน้ำดินและให้สีฟ้าอมเขียวเรียกว Halo มีลักษณะเป็นวงรอบจุดบนกระดาษกรอง

อนุภาคดินจะดูดซับ methylene Blue ได้ดีเมื่อน้ำดินอยู่ในสภาพเป็นกรด ($\text{pH } 3-4$) ดังนั้น จึงต้องปรับ pH ของน้ำดินโดยการเติมกรด ก่อนที่จะไดเตรตด้วย MB ค่า Methylene Blue Index (MBI) คือที่บอกว่าอนุภาคดินสามารถดูดซับ MB ได้มากน้อยเพียงใด ค่าที่เชื่อมโยงกับคุณสมบัติทางด้านความเหนียว (Plasticity) การกระจายอยู่ตัวและพื้นที่ผิวเฉพาะของดิน (Specific surface area) ค่า MBI มาก แสดงว่าดินมีความละอียดมาก มีพื้นที่ผิวมากสามารถแลกเปลี่ยนอนุมูลได้มาก

อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้

1. เตาอบ
2. ตาชั่ง (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
3. บิกเกอร์ Stainless steel
4. เครื่อง Ultrasonic
5. Buret
6. เครื่องวนตัวยแท่งแม่เหล็ก (Magnetic stirrer)
7. แท่งแก้ว
8. กระดาษกรอง (Hardened 50)
9. ทรายติบ
10. ดิน Bentonite
11. ทรายผสมทำแบบหล่อ
12. Silicon carbide ขนาด 220 เมช
13. Sodium Pyrophosphate 2%
14. Methylene blue 0.4% w/v

การเตรียมสารละลายน้ำ Methylene Blue (0.4% w/v)

ชั้ง Methylene Blue จำนวน 4 กรัม ลงในบีกเกอร์ที่มีน้ำกลิ่นอยู่ประมาณ 500 มล. ความจน MB ละลายหมดแล้ว ถ่ายสารละลายน้ำใน Volumetric flask จุ 1 ลิตร แล้วจึงทำให้ปริมาตรทั้งหมดเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำกลิ่น

วิธีการทดลอง


1. การสร้าง Calibration Curve

- 1.1 ชั้งดิน Bentonite ที่อบแห้งแล้วที่ 110°C มา 0.5 กรัม
- 1.2 ชั้งทรายดิบ (Raw sand) ที่อบแห้งแล้วที่ 110°C มา 4.5 กรัม (10% Bentonite โดยน้ำหนักในทรายผสม)
- 1.3 นำเบนโทไนท์และทรายที่ชั้งได้ใส่ลงในบีกเกอร์เสตนเลสตีล
- 1.4 เติม SiC ขนาดละเอียด 220 เมช 5 กรัม
- 1.5 เติม Sodium Pyrophosphate (2%) จำนวน 50 มิลลิลิตร
- 1.6 นำปีกเกอร์ไปวางในเครื่อง Ultrasonic เปิดเครื่องให้ทำงานเป็นเวลา 7 นาที
- 1.7 นำปีกเกอร์มาวางได้ Buret และหยด Methylene Blue จำนวน 80-90% มิลลิลิตรที่คาดว่าต้องใช้
- 1.8 นำไปกรานด้วย Magnetic Stirrer เป็นเวลา 2 นาที
- 1.9 จุ่มแห่งแก้วลงในน้ำดิน และแตะบนกระดาษกรอง (Hardened 50) ขณะไถเตรด ต้องกรานตลอดเวลา เพื่อดูว่าเกิด Halo หรือยัง
- 1.10 ถ้า Halo ยังไม่ปรากฏให้หยด MB เพิ่มอีกครึ่งละ 1 มิลลิลิตรและกรานอีก 2 นาที ในเตาอบ แล้วนำมาหยดทดสอบบนกระดาษกรองอีก (ควรเขียนกำกับที่แต่ละจุด ด้วยว่าใช้ MB เท่าใด)
- 1.11 เมื่อสังเกตเห็น Halo บนกระดาษกรองก็หยุดไถเตรด
- 1.12 นำมากรานซ้ำอีก 2 นาที โดยไม่ต้องเติม MB และทดสอบบนกระดาษกรองอีกครึ่ง ถ้า Halo หายไป (weak halo) ให้ทำตามข้อ 1.10 และ 1.11
- 1.13 ถ้า Halo คงอยู่ (good halo) และว่าถึง (end point) และ ให้กรานซ้ำอีก 2 นาที และทดสอบบนกระดาษกรองอีกครึ่ง ถ้า Halo คงอยู่ให้บันทึกจำนวน มิลลิลิตรของ MB ที่ใช้ทั้งหมดจนถึงจุดนี้ เพื่อนำไปเขียนกราฟ
- 1.14 ถ้าเติม MB มากเกินไป (Over titration) ต้องเริ่มทดสอบใหม่
- 1.15 ควรเตรียมทรายผสมที่มีดิน Bentonites 6% (ติน 0.3 กรัม, ทรายดิบ 4.7 กรัม) และหาปริมาณ MB ที่จุด end point
- 1.16 เขียนกราฟ (Calibration Curve) โดยให้ปริมาตรของ MB ที่ใช้อยู่บนแกน X และปริมาณของ Bentonites (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก) บนแกน y และลากเส้นผ่านจุดต่าง ๆ ไปยังจุด origin ก็จะได้ Calibration curve ตามต้องการ

2. การหานปริมาณ Active clay ในรายแบบหล่อ (Molding sand)

- 2.1 ชั่งทรายตัวอย่างที่อ้อมแห้งแล้วที่ 110°C มา 5 กรัมแล้วถ่ายลงในปิกเกอร์สเตนเลสสตีล
- 2.2 เติมโซเดียมไฟฟอร์ฟอสเฟต 50 มิลลิลิตร แล้วนำไปเข้าเครื่อง Ultrasonic เป็นเวลา 5 นาที
- 2.3 นำมาหยด MB จำนวน 80% ของปริมาตรที่คาดว่าต้องใช้แล้วกวนด้วย Magnetic stirrer 2 นาที
- 2.4 ทดสอบ Blue halo บนกระดาษกรอง ถ้า Halo ยังไม่ปรากฏให้เติม MB เพิ่มครึ่งละ 1 มิลลิลิตร แล้วกวน 2 นาทีแต่ละครึ่งทำเช่นนี้จะเกิด good halo
- 2.5 เมื่อเกิด good halo แล้ว ให้นำกลับไปกวนซ้ำอีก 2 นาทีถ้า Halo คงอยู่ให้บันทึก จำนวนมิลลิลิตรของ MB ทั้งหมดที่ใช้ แล้วนำมาอ่านปริมาณของ Active clay จาก Calibration ที่เตรียมได้โดยตรง

LAB-M.DOC/ผศ.ไพบูลย์/แดง

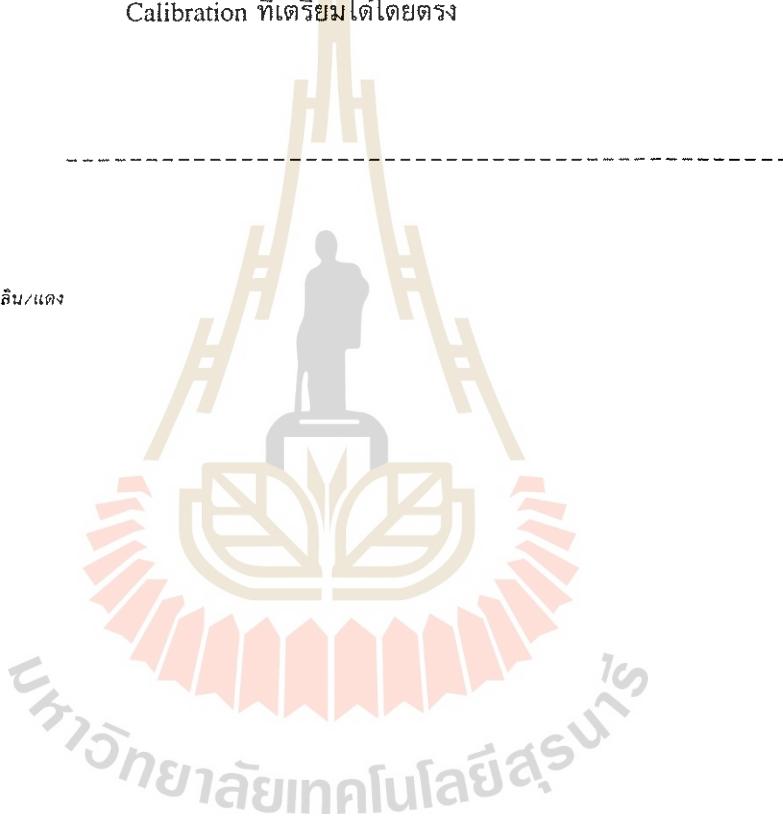

การปฏิบัติงานทดลองที่ 2
การปั้นแบบทรายหล่อด้วยทรายสังเคราะห์
(Molding process)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติปั้นแบบทรายหล่อ เป็นการส่งเสริมให้เกิดทักษะ และเข้าใจการทำงานด้านหล่อหลอมให้ดียิ่งขึ้น

อุปกรณ์และวัสดุ

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1) เครื่องผสมทรายแบบ | (Sand mixer) |
| 2) ทรายพาร์มตัวประสาน | (Sand + Binder) |
| 3) อุปกรณ์ปั้นแบบทราย | (Molding tools) |
| 4) ทีบแบบ | (Flasks) |
| 5) แบบไม้ | (Pattern) |
| 6) สีทาแบบ | (Mold coat หรือ Mold wash) |

วิธีการปฏิบัติงานทดลอง

เตรียมผสมทรายแบบ (ทางห้องปฏิบัติการจะเตรียมให้)

นำหีบแบบ ชิ้นจะมี 2 หีบ คือในล่าง (Drag) กับในบน (Cope) มาวาง กำหนดตำแหน่งให้เหมาะสม

วางแบบไม้ (Pattern) สวยงามตรงตำแหน่งที่ต้องการ นำหีบในล่างวางครอบแบบไม้ กำหนดตำแหน่งให้เหมาะสม โดยมีบริเวณที่จะวางระบบทางจิ้ง และทางเข้าให้ติด

เอาทรายผิวแบบ (Facing Sand) ชิ้นร่องมาจากทรายกองใหญ่ โดยกลบแบบไม้ให้มีความหนาประมาณ 1 - 2 ซม. ให้มีอกดบริเวณรอบ ๆ แบบไม้ให้แน่นพอสมควร

เอาทรายหลังแบบ (Backing Sand) ใส่หีบทรายผิวแบบปริมาณความสูง 1 ใน 3 ของความสูงของหีบแบบ ใช้เหล็กกระทุ้ง (Rammer) ทำทรายให้แน่นอย่างสม่ำเสมอ วิธีการทำทรายในชั้นนี้ต้องเริ่มจากจุดหนึ่งแล้วเลื่อนไปยังจุดอื่น โดยมีทิศทางที่แน่นอน จนคนเห็นว่าทรายมีความแน่นสม่ำเสมอ

เติมทรายหลังแบบ อีกประมาณ 1 ใน 3 ตามให้แน่นอย่างสม่ำเสมอในลักษณะที่เคยทำมาในชั้นที่หนึ่ง

ใส่ทรายแบบที่เหลืออีกจำนวนเดิมหีบ ควรน้ำด้ำให้แห้งก่อนรังที่แล้ว แต่ให้มีความสม่ำเสมอเหมือนเดิม

ใช้เหล็กแบบ หรือไม้กวาดทรายปั้นระดับของทรายให้ได้ระนาบเดียวกับขอบของหีบแบบ จากนั้นใช้เหล็กแทงรูไอ (Venting) เจาะลงไปในหีบทรายแบบ เพื่อให้ทรายแบบมีความโปร่งอากาศ เป็นการเพิ่ม ruthabaya ของแบบทรายให้ดีขึ้น

นายทีบแบบทรายขึ้น ทำการปั้นระดับของทรายแบบให้ได้ระนาบเดียวกับขอบของหีบแบบ และแบบปี้น้ำ

นำทรายละเอียด (Parting Sand) มาโรยเบา ๆ ให้ทั่วผิวของทรายแบบ ถ้าโดยทรายมากเกินไป จะใช้เครื่องปาล์ม (Bellows) เป่าทรายส่วนเกินทิ้งไป ให้เหลือทรายบริเวณผิวแบบ แต่เพียงบาง ๆ

นำแบบปี้น้ำส่วนบนมาวางประกนให้ตรงกันกับแบบปี้น้ำที่ฝังอยู่ในทราย ปกติจะมีรู และเดือยในแบบปี้น้ำ เพื่อให้วางประกนกันตรงตามตำแหน่ง วางหีบปี้น้ำบน (Cope) ข้อนใบล่างให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในตอนแรก

นำปี้น้ำที่เป็นรูเท (Sprue) วางตั้งให้ตรงตำแหน่งที่เหมาะสม โดยกระยะที่จะเป็นทางจิ้ง (Runner) และทางเข้า (Gates) ให้ดี

ใส่ทรายผิวแบบให้รอบแบบปี้น้ำ และบริเวณที่เหลือ หนาประมาณ 1 - 2 ซม. ใช้เหล็กทำทราย (Rummeter) ขนาดเด็กเต็มเบา ๆ ให้ทรายมีความแน่นพอสมควร แต่ให้สมำเสมอ ในช่วงนี้ไม่รู้เหตุใดจะเอียงไปบ้างต้องพยามปั้นให้อくซูในตำแหน่งตั้งตรงเสมอ

ใส่ทรายหลังแบบลงไปประมาณ 1 ใน 3 เมื่อนอนดอนแรก ต่ำให้แน่นอย่างสมำเสมอ แล้วจึงนำทรายหลังแบบเติมจนเต็มหีบแบบ แล้วต่ำให้แรงกว่าครั้งที่แล้ว แต่ก็ให้สมำเสมอ ในตอนนี้ทรายแบบอาจจะสูงกว่าระดับของหีบแบบไปบ้างไม่เป็นไร

ทำการปั้นระดับของทรายแบบด้วยเหล็กแบบ หรือไม่ปั้นระดับทราย ทำเมื่อนักครั้งแรกที่ทำกับหีบแบบใบล่าง แต่งรูไอกครั้งหนึ่ง เพื่อเพิ่มความโปร่งอากาศให้กับทรายแบบ

ดึงไม้รูเทขึ้นจากทรายแบบ โดยการเคาะเบา ๆ เพื่อให้หลุมค่อย ๆ ดึงขึ้นจากทรายแบบ ปั้นทรายบริเวณปากรูเทให้เรียบ ในกรณีนี้อาจต้องใช้แปลงชุบน้ำทابบริเวณปากรูเท ถ้าทรายแห้งเร็วเกินไป

ค่อยยกหีบใบบันขึ้น เพื่อแยกหีบทรายทั้งสองออกจากกัน ทั้งนี้เพื่อจะได้ดึงเอาแบบปี้น้ำออกจากทรายแบบทั้งหีบทรายใบบันและล่าง การยกหีบทรายจะต้องยกขึ้นในแนวตั้ง ถ้าไม่ทำอย่างนี้ทรายแบบจะพังได้ เมื่อยกขึ้นแล้วนำไปวางลงบนบริเวณใกล้ ๆ กับหีบใบล่าง เป่าເเอกสารทรายแยกแบบ (Parting Sand) ออกให้หมดทั้งสองหีบ

ทำการปั้นระดับของทรายแบบอีกครั้งหนึ่ง ถ้ามีส่วนของทรายแบบพัง หรือมีรอยบุบ อันเนื่องมาจากการทำทรายแรงเกินไป จะต้องทำการซ่อนให้อกซูในระดับที่ดี


ดึงแบบปี้น้ำออกจากหีบทรายแบบทั้งสองหีบ โดยใช้เหล็กแหลมตอกกลับไปที่แบบปี้น้ำ เคราะห์ให้แบบปี้น้ำหลุดก่อนจึงค่อย ๆ ดึงขึ้นทีละน้อยจนพั่นระดับของทรายแบบ ถ้ามีทรายแบบบางส่วนเกิดพัง หรือหลุดติดแบบปี้น้ำขึ้นมา จะต้องทำการซ่อนให้อกซูในสภาพที่ได้รูปแบบตามฟอร์มของแบบปี้น้ำ เช่นเดียวกับหีบทรายแห้งเร็วจะใช้แปลงชุบน้ำทابบริเวณที่หรายแห้ง จะทำให้ซ่อนแบบทรายได้ง่าย

หมายเหตุ สีทาแบบที่ใช้กับงานหล่ออลูมิเนียม, ทองเหลือง, บรรอนซ์ และเหล็กหล่อจะใช้กรีฟไฟต์ผสมดินเหนียว และน้ำ

ในกรณีของหีบทรายใบล่าง จะต้องตัดทางวิ่ง ทางเข้าแบบ และที่พักน้ำโลหะ (Sprue Base) ด้วยอุปกรณ์ปั๊มแบบ ขนาดของทางวิ่งและทางเข้า กำหนดขนาดให้เหมาะสม (ความจริงต้องทำการคำนวน แต่แบบขนาดเล็กจะใช้การคานเนาตามความเหมาะสม) เมื่อตัดทางวิ่ง และทางเข้าเรียบร้อยแล้ว เพื่อผิวของงานหล่อที่ดีควรจะใช้สีทาแบบทาบริเวณโพรงแบบ (Mold Cavities) การทาสีแบบอาจใช้ประชานาดเล็ก หรือถ้าเป็นแบบขนาดใหญ่อาจจะใช้การพ่นแทน เมื่อทาสีโพรงแบบเสร็จแล้ว จะเผาแบบให้แห้งโดยใช้หัวเผา (gas burner) เป้าบริเวณผิวแบบทั้งหีบบนและล่างจนแห้งดี เป็นอันเสร็จวิธีการปั๊มแบบทราย ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเตรียมเทน้ำโลหะ

สรุปและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติการ

นักศึกษาจะต้องเขียนบทสรุปการปฏิบัติการ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่นักศึกษาประสบ ในขณะปฏิบัติการ พิร้อมทั้งข้อเสนอแนะตามแนวความคิดของนักศึกษาในลักษณะเป็นรายงานการปฏิบัติการ

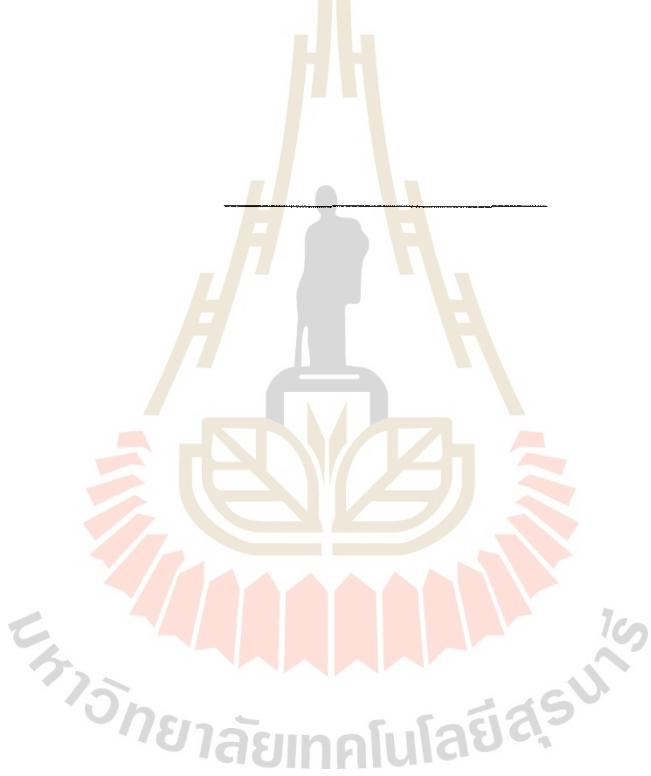


TECHNIQUE DU MÉTIER

EXÉCUTION D'UN MOULE



Serrage du sable autour du modèle.
(การใช้นิวัคทรายแม่นร้อน ๆ แบบไม้)

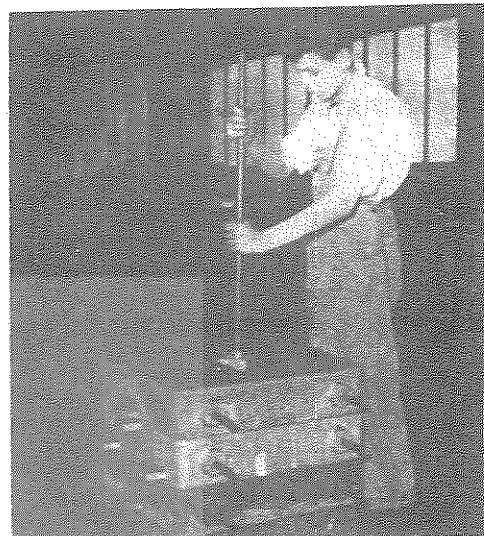

Serrage du sable au soufflet.
(การทำหัวร้ายแบบในแนนควาบอุปกรณ์ทำแบบ)




Réglage des surfaces.
(การปรับระดับพื้นที่กระดาษแบบกับขอบพื้นทราบ)



Tâlage d'air.
(การเจาะรูไอก่อนเพื่อเพิ่มความโปร่งอากาศ)


TECHNIQUE DU MÉTIER

Serrage par petits éléments

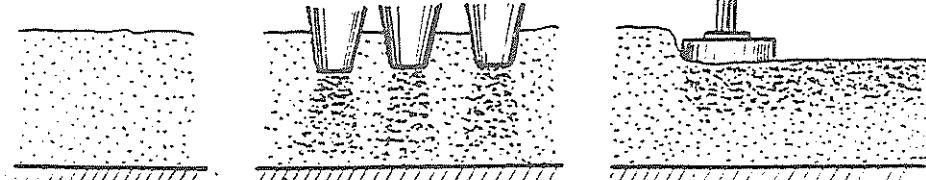

(ทรายแบบก้อนต่ำให้แน่น) (ด้ำทรายด้วย Rammer เล็ก) (ด้ำทรายสุดท้ายด้วย Rammer โตก)

Tamisage et serrage du sable de contact

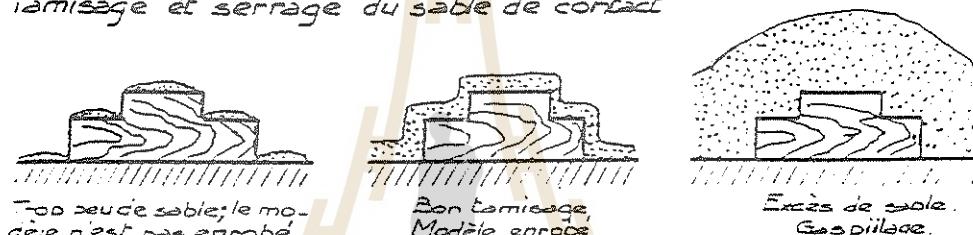

(ทรายผิวแบบน้อยเกินไป) (ทรายผิวแบบกำลังพอดี) (ทรายผิวแบบมากเกินไป)

serrage aux doigts

. Il faut serrer le sable en suivant les contours et les détails du modèle...

Correct



A éviter





การใช้นิ้วกดบริเวณรอบ ๆ แบบไม่ให้ทั่วถึง

ไม่ควรใช้นิ้วกดเพราะทรายบริเวณ
รอบ ๆ แบบไม่จะไม่แน่น

TECHNIQUE DU MÉTIER

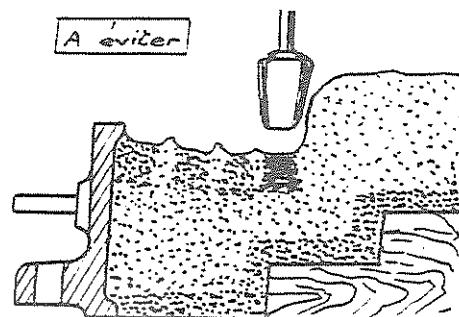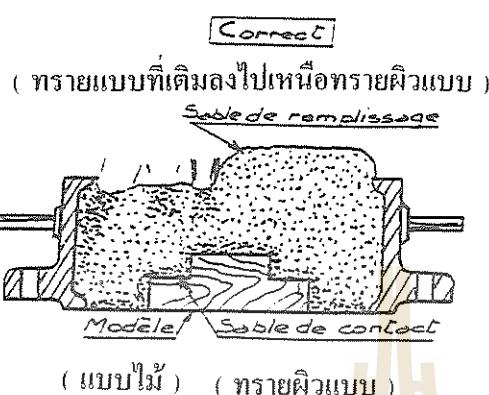


“ไม่ควรดำเนินการด้วยกันหลายครั้ง”

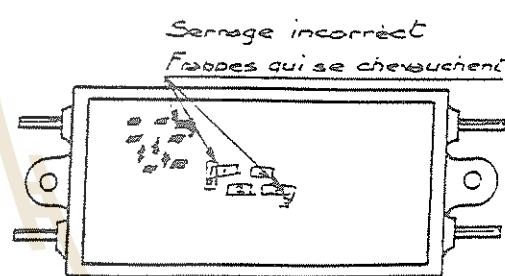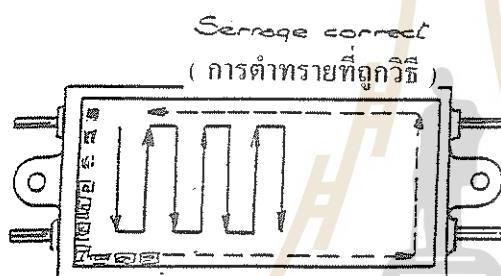


ควรเริ่มดำเนินการด้วยกันบนบริเวณขอบก่อน
และดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันจนรอบแล้ว

ไม่ควรดำเนินการในลักษณะไม่มีทิศทาง
จะทำให้ความแน่นของทรายแบบไม่สม่ำเสมอ

จึงเริ่มนับเริ่ม ตรงกลางอย่างมีทิศทางเช่นเดียวกัน

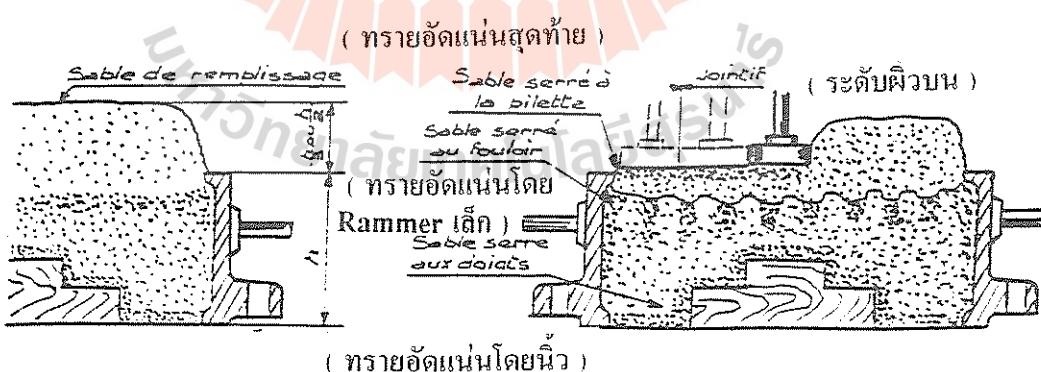


ແສດງວິທີການເຈະຮູ້ໄອແບນທຣາຍ

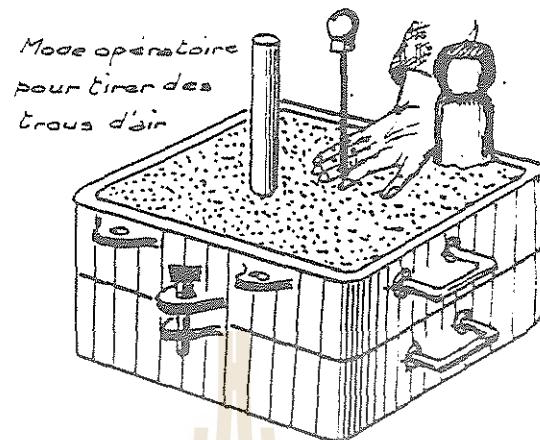


Méthodes de travail pour tirer de l'air

Correct

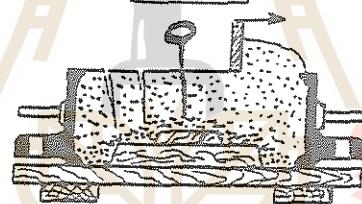

ຄວບປະດັບຜົວທຣາຍແບນກ່ອນເຈະຮູ້ໄອ

A éviter

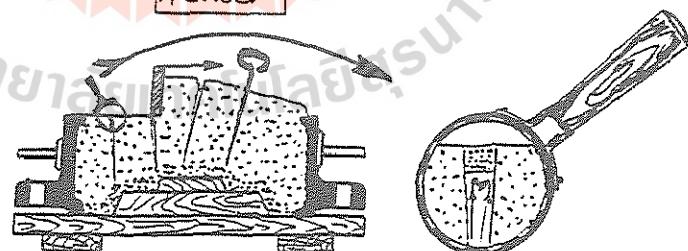

ໄມ່ຄວບເຈະຮູ້ໄອກ່ອນປະດັບຜົວທຣາຍແບນພຽງທຣາຍຈະໄປປິດຮູ້ໄອ

การปฏิบัติงานทดลองที่ 3
การหล่อโลหะอลูมิเนียมด้วยทรายแบบ
(Aluminium Sand Casting)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติงานด้านหล่อหลอมโลหะอลูมิเนียมด้วยทรายแบบเป็นการสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจ และทักษะในการขึ้นรูปโลหะ ด้วยเทคนิคการหล่อหลอม (Solidification forming Processes)

อุปกรณ์และวัสดุ

- | | |
|--|------------------------|
| 1) เครื่องผสมทรายแบบ | (Sand mixer) |
| 2) ทรายพร้อมตัวประสาน | (Sand + Binder) |
| 3) อุปกรณ์ปั้นแบบทราย | (Molding hand tools) |
| 4) ทีบแบบ | (Flasks) |
| 5) แบบไม้และหีบใส่แบบ | (Pattern + core boxes) |
| 6) สีทาแบบ | (Mold coat) |
| 7) เตาหลอมโลหะพร้อมเบ้าเทลลอะ (Crucible furnace + pouring ladle) | |
| 8) เครื่องยิงทราย | (Shot blast) |

วิธีการปฏิบัติงานทดลอง

เตรียมการปั้นแบบหล่อประเภทที่มีได้แบบ (core) ตามที่กำหนดให้ ขั้นตอนการปั้นแบบเหมือนกับการปฏิบัติการทดลองที่ 2 ทุกประการ เพียงแต่เพิ่มงานการทำได้แบบ ช่องทางห้องปฏิบัติการจะเตรียมไว้ให้ นักศึกษาเมื่อปั้นแบบเสร็จแล้วจะนำเอาใส่แบบมาวางตามตำแหน่งของได้แบบในหีบแบบทรายใบล่าง (drag) พร้อมทั้งเตรียมทำทางระบายน้ำออกจากใส่แบบ ถึงขั้นนี้จะต้องใช้ความร้อนจากหัวเผา (Burner) ช่วยเป่าความร้อนให้ทรายแบบแห้ง โดยໄล์ความชื้นออกไปให้มากที่สุด จากนั้นจะทำการปิดหีบทรายหล่อ โดยยกหีบใบบนให้คว่ำลงช้าๆ และค่อยวางลงช้อนกับหีบใบล่างช้าๆ ให้ตำแหน่งของหีบทรายตรงกัน การวางหีบให้ช้อนกันจะวางในแนวตั้งให้ส่วนรองรับใส่แบบตรงกันและแนบสนิท เมื่อวางหีบทรายบนหีบใบล่างเรียบร้อยแล้ว จะนำเอกสารร่ายเท (pouring cup) ซึ่งได้เตรียมไว้แล้วมาวางให้ตรงกับรูเท พร้อมทั้งนำเหล็กทับแบบมาวางทับหีบทรายแบบ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำโลหะไหลซึมออกมาระหว่างรออยู่ต่อของหีบทรายในขณะที่หีบทรายในพองแบบจนเต็ม

ขั้นเตรียมการหลอมอลูมิเนียมด้วยเตาหลอม จะเป็นภาระของครุภัณฑ์การท่าการบรรจุโลหะ ลงเบ้าหลอมและหลอมโลหะอลูมิเนียมจนละลาย อุณหภูมิประมาณ $700 - 800^{\circ}\text{C}$ ในขั้นตอนนี้นักศึกษา ควรเรียนรู้วิธีการหลอมอลูมิเนียมว่ามีขั้นตอนในการหลอม การกำจัดแสงกําลังและไส้กรองจากน้ำโลหะ อย่างไร การวัดอุณหภูมิตด้วยวิธีทางปฏิบัติ และเครื่องวัดอุณหภูมิอย่างไร เมื่อหลอมอลูมิเนียมจนหลอม ละลายดีแล้ว จะเอียงเตาหลอมเท่านั้นให้ลงเบ้าเท (Ladle) เพื่อนำไปเทลงแบบหล่อจนเต็ม ครบถ้วน แบบ ปล่อยให้โลหะเย็นตัวในแบบทรายจนแน่ใจว่าโลหะแข็งตัวเป็นช่องแข็งหมวดแล้วจะค่อยๆ รื้อแบบ ทรายเอาชิ้นงานหล่อออกมากำหนดความสะอาดผิวด้วยการยิงเพลิงเหล็กในเครื่องขัดผิวงานหล่อ (Shot blast)

สรุปและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติการ

นักศึกษาจะต้องนำเข้าชิ้นงานหล่อที่ทำมาตรวจสอบคุณภาพของงานหล่อ หากพบข้อตำหนิ (Defects) ประการใดจะต้องวิเคราะห์สาเหตุที่เกิด และขอ主意ยึดแนวทางในการแก้ไขมาด้วยโดยการ เที่ยวนเป็นรายงานสั้นๆ ถึงผลการปฏิบัติงานวิเคราะห์สาเหตุการแก้ไขอุปสรรคและปัญหาที่เกิดส่งให้ ผู้ควบคุมการปฏิบัติการเพื่อตรวจให้คะแนนต่อไป



รายงานการทดลองวิชา Manufacturing Processes Lab (407102)

ผศ. ไพลิน อุกษ์จิรสัสดี

Foundry Lab มี 4 ขั้นตอนของการทำงาน

1) **Molding** การทำแบบทรายชนิดที่มีความชื้น (Green Sand molding)

1.1 ส่วนผสมของทรายทำแบบ (Sand mix) ประกอบด้วยอะไรบ้าง

1.2 แบบชิ้นงานทำด้วยไม้ (Wood pattern) : รูปร่าง, ขนาด

1.3 แบบทราย (Sand mold) : ส่วนต่าง ๆ มีรูปร่าง, ขนาด อย่างไร
Flask (Cope, Drag),

Pouring basin, Sprue, Riser (Feeder), Vents, Chills ฯลฯ

2) **Melting** การหลอมโลหะ

2.1 โลหะที่ใช้ (อะลูมิเนียม), น้ำหนัก

2.2 เตาหลอม ประเภท Crucible (Pot) furnace ใช้น้ำมัน, แก๊ส เป็นเชื้อเพลิง ใช้เวลาหลอมนานเท่าไร

2.3 เม็ดหลอม ทำด้วยวัสดุทุนไฟ (เกรฟไฟฟ์) ความจุ ? กก.

2.4 ภาชนะรองรับน้ำโลหะพื่อเทลงแบบ (Ladle) ทำด้วยวัสดุทุนไฟ ?

2.5 ขณะหลอมมีการเติมสารอะไรลงไปบ้าง เพื่อไล่แก๊ส ทำให้เกรนละเอียด กำจัดสิ่งสกปรก ในน้ำโลหะ ยุล (ตัวอย่าง ใช้อะไรเป็น Flux เป็นต้น)

3. **Casting** การหล่อชิ้นงาน

3.1 อุณหภูมิในการเทน้ำโลหะ (Pouring temperature ? °C)

3.2 ความเร็วในการเท (ควรจะ慢一些)

4. **Sand Testing** การทดสอบคุณสมบัติของทรายทำแบบหล่อ

4.1 Permeability

4.2 Moisture content

4.3 Clay content

4.4 Strength

4.5 Fineness

ผลการทดลองและอภิปราย ทั้ง 4 ขั้นตอน

1) Molding

ให้เขียนรูปโดยแกรม แสดงส่วนต่าง ๆ ของแบบทราย เมื่อนำแบบไปออกแล้ว โครงแบบ (Mold cavity) มีลักษณะสมบูรณ์หรือไม่

2) Melting

ลักษณะของน้ำโลหะใน Ladle, ขณะเท สะอาดหรือไม่

3) Casting

อุณหภูมิ เท, ความเร็วในการเท มีผลต่อชิ้นงานอย่างไร
ชิ้นงานที่ได้มีการทดสอบมาก่อนอย่างใด มีข้อบกพร่อง (Defects) ทั้งผิวนอก และภายใน
เนื้อ อะไรบ้าง จะแก้ไขได้อย่างไร

4) Sand Testing

คุณสมบัติของทรายแบบหล่อที่ใช้ เทียบกับคุณสมบัติมาตรฐาน คุณสมบัติเหล่านี้มีผลต่อ
ชิ้นงานอย่างไร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



ปฏิบัติการที่ 4

เรื่อง การอบชุบโลหะโดยกรรมวิธีทางความร้อน

- วัตถุประสงค์ :** เพื่อศึกษากระบวนการร้อนวิธีต่าง ๆ ในกระบวนการอบชุบเหล็กด้วยความร้อน
- : เพื่อศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรมและความแข็งหลังการอบชุบ
 - : เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับความแข็งหลังการอบชุบ

ทฤษฎี

การอบชุบโลหะด้วยความร้อน (Heat Treatment) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเวลาและอุณหภูมิ (Time - Temperature History) การอบชุบโลหะด้วยความร้อนจะทำให้โครงสร้างภายในของโลหะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะส่งผลให้คุณสมบัติเชิงกลของโลหะเปลี่ยนแปลงไปด้วย ด้วยเหตุนี้การอบชุบโลหะด้วยความร้อนจึงเป็นกรรมวิธีที่นำมาใช้ปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะ เช่น ความแข็งแรง (Strength) ความแข็ง (Hardness) ให้เหมาะสมกับงานทางวิศวกรรม

ในปฏิบัติการนี้จะศึกษากรรมวิธีการอบชุบดังต่อไปนี้

1. Normalizing เป็นการให้ความร้อนแก่โลหะ แล้วปล่อยให้เย็นในอากาศ
2. Annealing เป็นการให้ความร้อนแก่โลหะ แล้วปล่อยให้เย็นในเตาอบ
3. Quenching เป็นการให้ความร้อนแก่โลหะ แล้วทำให้เย็นลงอย่างเร็ว ถ้านำโลหะนั้นมาเผาให้ร้อนอีกครั้ง จะเรียกกรรมวิธีนี้ว่า Quenching and Tempering

อุปกรณ์การอบชุบโลหะ

เครื่องเจียร์	1	เครื่อง
กระดาษทรายเบอร์ 180, 240, 320, 400 และ 600 อย่างละ	1	แผ่น
ผงอะลูมิниา ขนาด 15, 6, 1, 0.5 และ 0.1 μm	1	ซุด
ชุดขัดลอกหลอด	1	ซุด
เตาอบชุบโลหะ LINDBERG 866	1	เครื่อง
เครื่องขัด PHOENIX 2000/2	1	เครื่อง
เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Rockwell พร้อมหัวกด	1	เครื่อง
กล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์ถ่ายรูป	1	ซุด
ชุดกดระนาบ	1	ซุด
ผงขัดอลูมิниา	1	ซุด

NITAL 2%	1	ชุด
น้ำกลั่น	1	ชุด
เอธิลอลกอฮอล์ 95%	1	ชุด
น้ำ	1	ชุด
เครื่องเป่าลม	1	เครื่อง
แผ่นกระดาษรองระหว่างชิ้นงานกับชุดกดตะแบบ	1	แผ่น
ถ้วยใส่กรด	1	ใบ
ชิ้นงานเหล็กประเภท 1050 และ 4150 อย่างละ (ความหนาของชิ้นงาน 1 cm)	5	ชิ้น

อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

ถุงมือยาง	1	คู่
ถุงมือกันไฟ	1	คู่

ส่วนผสมของชิ้นงานเหล็ก

Nominal Compositions

AISI - SAE No.	%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cr	%Mo
Plain carbon steels							
1020	0.22	0.56	0.21	0.01	0.02		
1050	0.54	0.70	0.25	0.01	0.01		
Chromium - molybdenum steel							
4150	0.49	0.7	0.20	0.01	0.01	0.93	0.20

การปฏิบัติการอบซุบโลหะ

ให้นักศึกษานำโลหะตัวอย่างมาอบซุบ โดยกรรมวิธีทางความร้อน ดังนี้ คือ Normalizing, Annealing, Quenching และ Quenching and Tempering ที่ 400°C และ 600°C แล้วนำไปขัดผิว จากนั้นเจ็งนำชิ้นงานไปส่องกล้องจุลทรรศน์และถ่ายรูปผิวโลหะ แล้วจึงวัดค่าความแข็งหลังการอบซุบ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. นำโลหะตัวอย่างมาตอกหมายเลขประจำตัวและประเภทการอบซุบ
2. เจียร์ไนผิวน้ำชิ้นงานให้เรียบพังสองด้าน และลงมุน 1 ด้าน
3. นำชิ้นงานที่จะอบซุบเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 850°C เป็นเวลา 30 นาที
4. เมื่อครบ 30 นาทีแล้วให้รีบเปิดเตาอบแล้วนำโลหะตัวอย่างที่จะทำการอบซุบแข็ง (Quenching) มาใส่ถังน้ำอย่างรวดเร็ว โดยอย่าให้อุณหภูมิตัวอย่างต่ำกว่า 723°C
5. นำโลหะตัวอย่างที่จะทำ Normalizing ออกจากเตาอบแล้วปล่อยให้เย็นในอากาศ
6. โลหะตัวอย่างที่จะทำ Annealing ให้คงไฟไว้ในเตาอบอีกครั้ง โดยปิดสวิทช์เตาอบ แล้วปล่อยให้ชิ้นงานเย็นตัวลงภายใต้เตาอบ
7. นำโลหะที่จะทำ Tempering (ที่ผ่านการ Quenching แล้ว) เข้าเตาอบเพื่อบดีนไฟที่อุณหภูมิ 400°C และ 600°C เป็นเวลา 45 นาทีแล้วเจ็งนำออกจากเตาอบ ใส่ลงในน้ำเพื่อให้เย็นตัว
8. ขัดผิวโลหะตัวอย่างทุกชิ้นด้วยเครื่องขัดผิวโลหะ โดยใช้กระดาษทรายเบอร์ 180, 240, 320, 400 และ 600 จนเป็นมันวาวปราศจากการอยขัด แล้วจึงขัด ฉะงดอลูมินาขนาด 15, 6 และ 1 μm บนผ้าใบล่อน และขนาด 0.5 และ 0.1 μm บนผ้าสักหลาดตามลำดับ
9. กัดชิ้นงานด้วย NITAL 2% ล้างน้ำ หยด ETHYL ALCOHOL 95% ลงบนผิวน้ำแล้วนำมาเป่าให้แห้ง นำไปส่องกล้องจุลทรรศน์ เพื่อดูโครงสร้างจุลทรรศน์
10. นำชิ้นงานมาวัดความแข็งโดยใช้สเกล C เพื่อเปรียบเทียบกันได้
11. ให้บันทึกความแข็งของเหล็กแต่ละประเภทนัดเดียว

Heat treatment Lab

ผลการทดลอง ให้แสดงดังตาราง


<u>Heat Treatment Process</u>	<u>Microstructure</u>		<u>Hardness</u>	
	<u>1050</u>	<u>4150</u>	<u>1050</u>	<u>4150</u>
As-received	F,P	F,P		
Annealing <i>(Furnace-cooling)</i>	F,P	F,P		
Normalizing <i>(Air-cooling)</i>	F,P	F,P		
Quenching <i>(Water-quenching)</i>	M	M		
Quenching & Tempering @ 400°C , 45 min.		Tempered M	Tempered M	
Quenching & Tempering @ 600°C , 45 min.		Tempered M	Tempered M	
<u>หมายเหตุ</u>	F	- Ferrite		
	P	- Pearlite (Ferrite + Cementite, Fe_3C)		
	M	- Martensite		
		Tempered M - Tempered Martensite (Ferrite + Carbides)		

อภิปรายผลการทดลอง

- 1) Effect of Alloying Elements (Cr, Mo ใน 4150 steel) ต่อจุลโครงสร้างและความแข็งให้เปรียบเทียบเหล็ก 2 ชนิดที่ Heat treatment process เดียวกัน
- 2) Effect of Cooling Rates ต่อจุลโครงสร้างและความแข็งให้เปรียบเทียบเหล็กชนิดเดียวกันที่ Heat treatment process ต่างกัน (i.e. Cooling Rate ต่างกัน)
- 3) Effect of Tempering Temperature (400°C , 600°C) ต่อจุลโครงสร้างและความแข็ง

ความแข็งของชิ้นงานเหล็กประเภทต่างๆ

	1020	1050	4150
As-received	RB	RC	RC
Annealed	RB	RC	RC
Normalized	RB	RC	RC
Water-quenched	RB	RC	RC
Quenched-Tempered @ 200°C		RC	RC
@ 400°C		RC	RC
@ 600°C		RC	RC

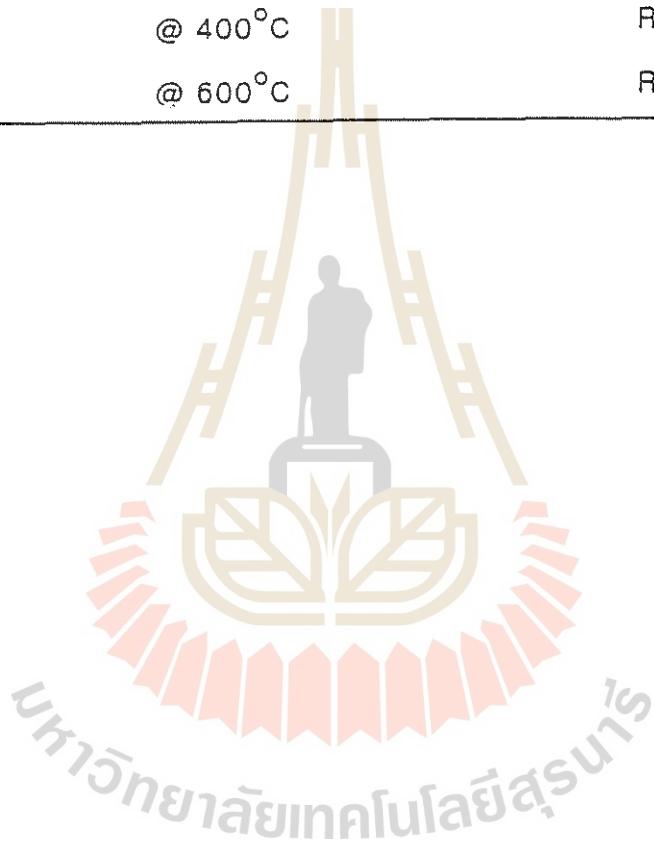



ปฏิบัติการที่ 5


เรื่อง การแปรรูปโลหะด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือกล

การทำด้ามซ้อน

วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะการใช้เครื่องกลึงในการปาดเนื้อโลหะ (Metal Removal)
เพื่อฝึกทักษะการใช้ดายในการทำเกลี้ยวนอก

ทฤษฎี


การใช้เครื่องกลึงปาดผิวโลหะให้พื้นที่หน้าตัดเป็นวงกลมไปตลอดความยาวของชิ้นงานทำได้โดยหมุนชิ้นงานเข้าหาคมตัดของมีดกลึง และป้อนมีดกลึงเข้าปาดผิวโลหะให้ลึกและเดินกลึงในแนวขานกับแกนหมุนของชิ้นงาน ดังรูป 5.1

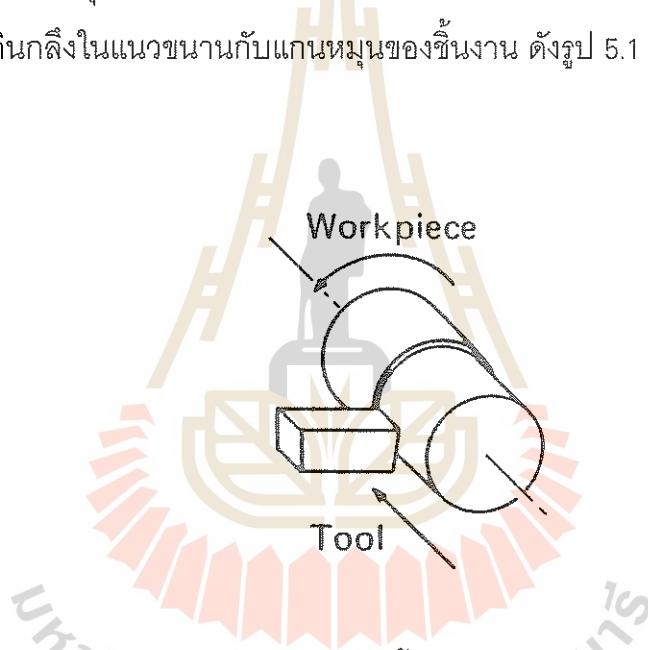

ภาพ 5.1 แสดงทิศทางการหมุนของชิ้นงานและการเคลื่อนที่ของมีดกลึง

การหมุนของชิ้นงานเกิดขึ้นจากการขับส่งกำลังภายใต้หัวแท่น (Headstock) ซึ่งประกอบด้วยชุดล้อสายพาน และเพื่องทดไปยังเพลางาน (Spindle) ซึ่งทำหน้าที่หมุนชิ้นงานด้วยความเร็วคงต่า ฯ โดยที่ชิ้นงานนั้นถูกจับยึดด้วยหัวจับ (Chuck) ที่บริเวณหัวแท่น ส่วนหัวย้ายแท่น (Tailstock) ทำหน้าที่ยันศูนย์ชิ้นงานที่มีความยาวและบาง เพื่อบังกันไม่ให้ชิ้นงานเกิดゴ่งอในขณะกลึง

มีดกลึง (Tools) ที่อยู่บนแท่นมีด (Toolpost) เคลื่อนที่ได้ 2 ทิศทาง คือ การเดินมีดเข้าตัดผิวให้ลึกและการเดินกลึงตามยาว การป้อนมีดทำได้โดยระบบอัตโนมัติหรือใช้มือหมุนล้อขับวนแท่นมีด ภายในส่วนแท่นมีดเป็นระบบส่งกำลังทำให้แท่นมีดเคลื่อนที่ได้ตามต้องการ ส่วนเพลานำ (Leadscrew) ใช้สำหรับการกลึงเกลี้ยง

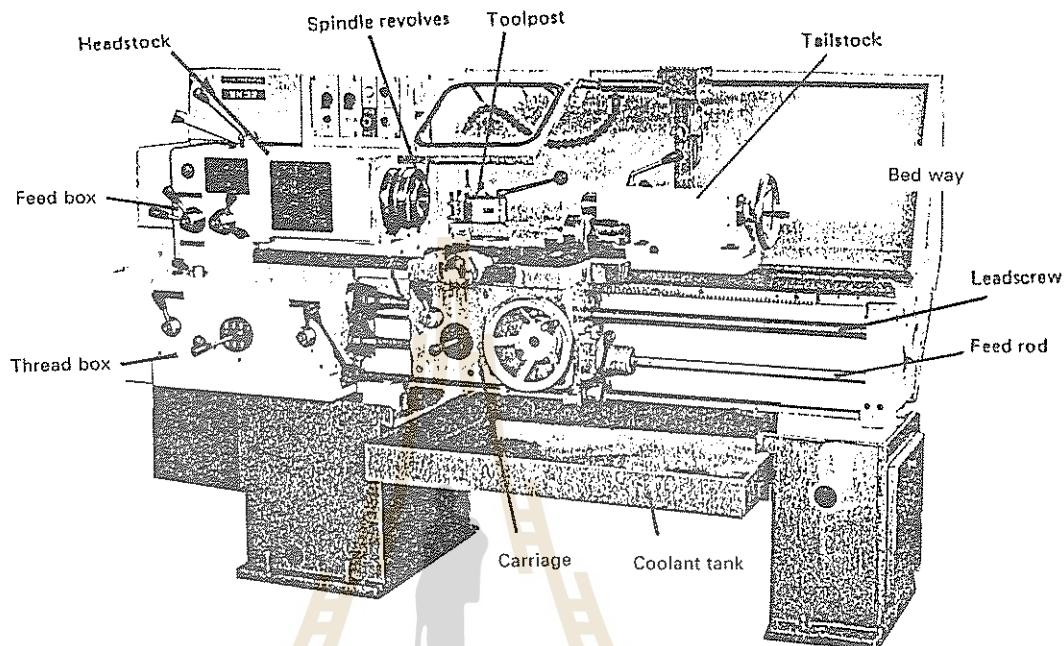

ภาพ 5.2 แสดงส่วนประกอบหลักของเครื่องกลึง

การทำเกลี้ยวนอกด้วยตาย (Tapping Die)

ในการทำเกลี้ยวนอกด้วยตายนี้ จะต้องเตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดก่อน ด้วยการกลึงให้กลม และมีขนาดเล็กผ่านศูนย์กลางเท่ากับขนาดของเกลี้ยวที่ต้องการ เพื่อให้ตายได้เข้าตัดเนื้อโลหะได้ตรง ไม่เอียง ซึ่งจะทำให้เกลี้ยวที่ได้ไม่เอียงตามไปด้วย

การใช้ตายจะต้องประกอบด้วยเข้ากันตามจับโดยใช้สกรูสำหรับยึดและปรับตัวตายและตัวมีดจะต้องอยู่ในแนวตั้งจากกับชิ้นงานเสมอ เมื่อหมุนตายเข้าไป 1 รอบ แล้วจะต้องหมุนกลับ ประมาณ 1/4 ของรอบ หรือหมุนกลับจนไม่มีเศษโลหะเหลือตกค้างอยู่ในร่องตาย เพื่อป้องกันความเสียหายของตายและชิ้นงาน และควรหล่อเลื่อนผิวโลหะอย่างสม่ำเสมอ

เครื่องมือวัดขนาด

เครื่องมือวัดที่จำเป็นต้องใช้ในบทปฏิบัติการ เรื่อง Machine Shop มีดังนี้ คือ

1. เวอร์เนีย คาลิปเปอร์ (Vernier Caliper)


เวอร์เนียใช้ในการวัดขนาดเพื่อให้ได้ค่าที่ละเอียดมาก ๆ ซึ่งไม่สามารถใช้เครื่องมือวัดโดยทั่วไป เช่น ไม้บรรทัด มาวัดและอ่านค่าได้

ลักษณะการใช้งานของเวอร์เนีย มี 3 แบบ คือ

- วัดขนาดภายนอกของชิ้นงาน
- วัดขนาดภายในของชิ้นงาน
- วัดขนาดความลึกของชิ้นงาน

เวอร์เนียที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการ คือ เวอร์เนีย ชนิด M ลักษณะพิเศษของเวอร์เนียชนิดนี้ คือ มีแท่งวัดความลึก ใช้วัดความลึกของชิ้นงานได้ ค่าความละเอียดจากการอ่าน 0.05 mm. หรือ 1/20 mm.

ส่วนประกอบของเวอร์เนีย

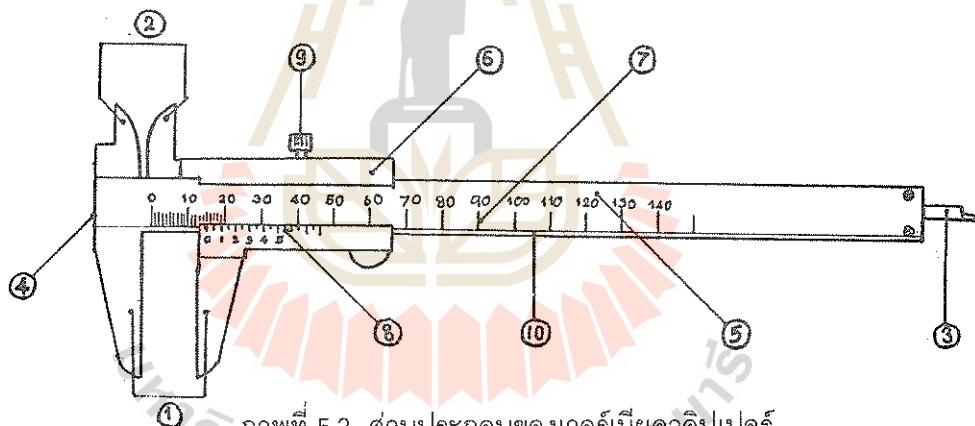

ภาพที่ 5.3 ส่วนประกอบของเวอร์เนียคาลิปเปอร์


- 1.) ปากวัดด้านนอก (Outside jaws)
- 2.) ปากวัดด้านใน (Inside jaws)
- 3.) แท่งวัดความลึก (Depth bar)
- 4.) ผิววัดขั้น (Step Surface)
- 5.) บรรทัดหลัก (Main beam)
- 6.) ตัวเลื่อน (Slider)

- 7.) สเกลหลัก (Main scale)
- 8.) สเกลเวอร์เนีย (Vernier scale)
- 9.) หมุดล็อก (Clamp screw)
- 10.) ผิวอ้างอิง (Reference surface)

การอ่านค่า

ขนาดที่วัดนั้นอ่านได้จากการสเกลทั้งสอง คือ สเกลหลักและสเกลเวอร์เนียดังนี้ คือ ค่าที่อ่านได้จากสเกลหลัก คือ ตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าจุดทศนิยม ส่วนค่าที่อ่านได้จากสเกลเวอร์เนีย คือ ตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยม

ตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยม นั้น อ่านโดยเทียบเครื่องหมายคูณบันสเกลเวอร์เนีย ว่าอยู่ตรงหรือใกล้เคียงกับหมายเลขใดบนสเกลหลัก หมายเลขบนสเกลหลักนั้น คือ ตัวเลขหน้าจุดทศนิยม จากรูปที่ 5.4 เห็นได้ว่าเลข 0 บนสเกลเวอร์เนีย (ตำแหน่ง A) จะอยู่ใกล้เคียงกับเลข 9 มิลลิเมตร ของสเกลหลัก นั้นคือ ตัวเลขหน้าจุดทศนิยม อ่านได้ 9 มิลลิเมตร

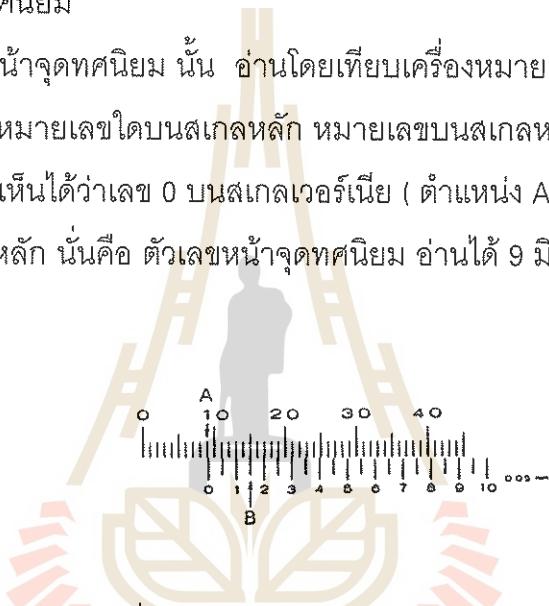

ภาพที่ 5.4 แสดงการอ่านค่าวัดจากเวอร์เนีย

ส่วนตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนสเกลเวอร์เนียนั้น จะเห็นได้ว่าปรากฏขึ้นอยู่ ๆ ทั้งหมด 20 ช่อง ซึ่งป่ายแต่ละช่องเท่ากับ 0.05 มิลลิเมตร การอ่านค่าสเกลเวอร์เนีย อ่านโดยเทียบดูว่าขีดใดของสเกลเวอร์เนียอยู่ตรงกับขีดบนสเกลหลัก ขีดของสเกลเวอร์เนียขีดนั้น คือ ตัวเลขหลังจุดทศนิยม จากในรูปที่ 5.4 เห็นได้ว่าขีดที่ 3 ของสเกลเวอร์เนีย (ตำแหน่ง B) ตรงกับขีดบนสเกลหลัก ดังนั้น ตัวเลขหลังจุดทศนิยમอ่านได้ $3 \times 0.05 \text{ mm.}$

$$A = 9 \text{ mm.}$$

$$B = 0.15 \text{ mm.}$$

ดังนั้น ค่าที่อ่านได้จากการวัดขนาด คือ 9.15 mm.

การใช้งาน

เมื่อต้องการใช้เวอร์เนียวัดขนาดชิ้นงาน ให้ใช้มือขวาจับบรรทัดหลักไว้แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือ ขวาวดันตัวเลื่อนไปตามต้องการ เมื่อต้องการอ่านค่าให้เลื่อนปากวัดเข้าสัมผัสกับชิ้นงาน จากนั้นมุนหมุดล็อกให้ตัวเลื่อนอยู่กับที่ แล้วจึงอ่านค่าบนสเกล


ข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียวัดขนาดของชิ้นงาน

1. ห้ามเลื่อนปากเวอร์เนียวัดขณะอยู่ในชิ้นงานอย่างรุนแรง ให้เลื่อนไปสัมผัสถอย่างแผ่เบา และห้ามออกแรงกดของนิ้วหัวแม่มือมากเกินไป
2. ห้ามใช้เวอร์เนียวัดในขณะที่ชิ้นงานยังมุนอยู่
3. ในการวัดขนาดภายนอกของชิ้นงาน ให้จับชิ้นงานเข้าไปอยู่ใกล้ผิวอ้างอิงให้มากที่สุด
4. ในการวัดขนาดภายในของชิ้นงาน ให้เลื่อนปากวัดด้านในเข้าไปให้ลึกมากที่สุดและให้ผิวของชิ้นงานสัมผัสกับปากวัดเต็มหน้าสัมผัส
5. ใน การวัดความลึก ให้วางแห่งวัดความลึกตั้งจากกับผิวด้านล่างของชิ้นงาน
6. เมื่อใช้งานเสร็จให้ทำความสะอาดเดอร์เนีย แล้วเลื่อนปากเข้ามาซิดกันก่อนเก็บทุกครั้ง

2. เวอร์เนียวัดความสูง (Vernier Height Gage)

เวอร์เนียวัดความสูงใช้ในการวัดความสูงของชิ้นงานและใช้ในการกำหนดตำแหน่ง เพื่อทำเครื่องหมายลงบนชิ้นงาน ในกรณีใช้งานเวอร์เนียวัดความสูงนั้นจะใช้ร่วมกับแท่นระดับเสมอ

ส่วนประกอบของเกอร์เนียวัดความสูงที่ใช้ในปฏิบัติการ

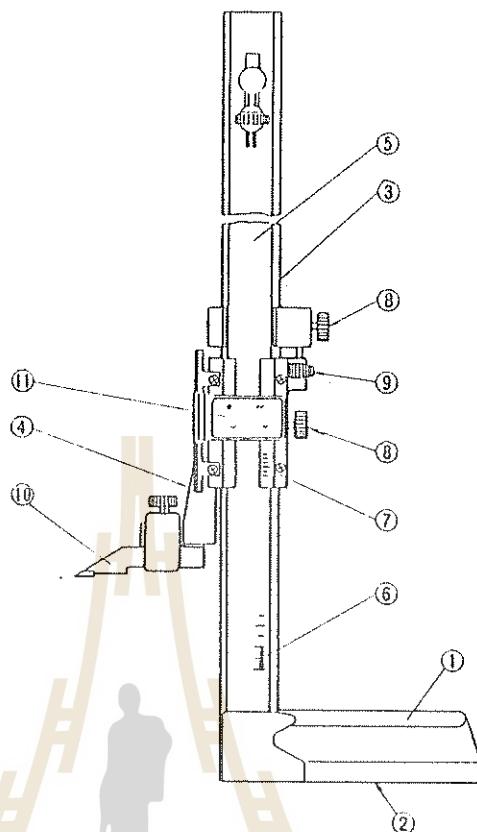

ภาพที่ 5.5 ส่วนประกอบของเกอร์เนียวัดความสูง

1. ฐาน (Base)
2. ผิวอ้างอิงส่วนฐาน (Reference surface of base)
3. บรรทัด (Column)
4. ตัวเลื่อน (Slider)
5. บรรทัดหลัก (Main beam)
6. ลูกปืนหลัก (Main scale)
7. ลูกปืนเนียร์ (Vernier scale)
8. สกรูยึดตัวเลื่อน (Clamp screw)
9. สกรูปรับละเอียด (Fine feed screw)
10. ปากเขี้ด (Scriber)
11. กระจกขยายขนาด (Loupe)

วิธีการอ่านค่า

วิธีการอ่านค่าเหมือนกับเกอร์เนี่ยคลิปเปอร์ คือ ขนาดที่วัดได้ อ่านจากสเกลหลักและสเกลเกอร์เนี่ย

วิธีการใช้งาน

เมื่อต้องการวัดความสูงของชิ้นงาน ให้วางชิ้นงานลงบนแท่นระดับ จากนั้นใช้มือจับฐานให้แนบกับแท่นระดับ ผ่วนมืออีกข้างหนึ่งเลื่อนตัวเลื่อน จนกระทั่งหน้าสัมผัสของปากชี้ดัมพัสดกับผิวหน้าของชิ้นงานพอดี จากนั้นมุนสกรูยืดตัวเลื่อนໄว้ แล้วจึงอ่านค่าความสูงที่วัดได้


ข้อควรระวังในการใช้งาน

1. ก่อนใช้งานต้องตรวจสอบตำแหน่งศูนย์ของเกอร์เนี่ยวัดความสูงทุกครั้ง โดยเลื่อนปากชี้ดัมมาจนสัมผัสดกับผิวของแท่นระดับ ขีดเลขศูนย์ของสเกลหลักและสเกลเกอร์เนี่ยจะต้องตรงกันพอดี
2. ในขณะที่กำลังวัดความสูงของชิ้นงาน ห้ามกดปากชี้ดัมแรงเกินไป
3. เมื่อส่วนปากชี้ดแล้วจะต้องมุนสกรูยืดปากชี้ดทุกครั้ง
4. ในการใช้ปากชี้ดทำตัวแทนบนชิ้นงาน ให้มุนสกรูยืดตัวเลื่อนໄว้และจับฐานให้แน่นแล้วใช้ปากชี้ด ขีดเส้นบนชิ้นงานไปในทิศทางเดียวเพียงครั้งเดียว ห้ามขีดไป - กลับหลาย ๆ ครั้ง
5. เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้คลายสกรูยืดตัวเลื่อนแล้วเลื่อนตัวเลื่อนลงมา

3. ไมโครมิเตอร์ (Micro meter)

ไมโครมิเตอร์ใช้ในการวัดขนาดของชิ้นงาน ลักษณะการใช้งานของไมโครมิเตอร์ มี 3 แบบ คือ วัดขนาดภายนอกของชิ้นงาน วัดขนาดภายในของชิ้นงาน และวัดความลึกของชิ้นงาน

ส่วนประกอบหลักของไมโครมิเตอร์ดังนี้

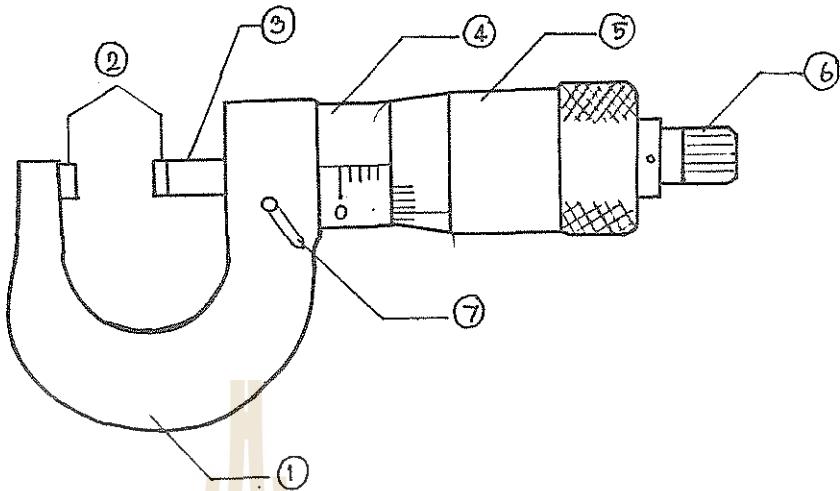


ภาพที่ 5.6 ส่วนประกอบของไมโครมิเตอร์

1. โครง (Frame)
2. ผิวรองรับงาน (Anvil)
3. แกนวัด (Spindle)
4. ปลอกสเกลหลัก (Sleeve)
5. ปลอกหมุน (Thimble)
6. รัชเชต สต็อป (Ratchet Stop)
7. ตัวล็อกแกนวัด (Lock Clamp)

การอ่านค่า

สำหรับไมโครมิเตอร์ชนิดอ่านค่าความละเอียด 0.01 มิลลิเมตร บนปลอกสเกลหลักจะมีเล็บอ้างอิงอยู่ ชิดที่อยู่เหนือเล็บอ้างอิงมีค่าขีดละ 1 มิลลิเมตร ส่วนที่อยู่ใต้เล็บอ้างอิงจะอยู่กึ่งกลางระหว่างขีดที่อยู่เหนือเล็บอ้างอิง ดังนั้น เล็บที่อยู่ใต้ขีดอ้างอิงนี้จะแทนค่า 0.50 มิลลิเมตร ส่วนปลอกหมุนจะมีขีดเล็ก ๆ แบ่งไว้เป็น 50 ช่อง แต่ละช่องเท่ากับ 0.01 มิลลิเมตร ดังนั้น เมื่อหมุนปลอกหมุนไปครบ 1 รอบ จะได้ระยะเท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร พอดี

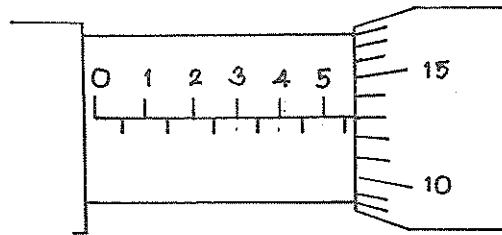

ภาพที่ 5.7 การค่าสเกลไมโครมิเตอร์

ค่าที่อยู่เหนือเส้นอ้างอิงได้	5	ช่องเท่ากับ	5	มิลลิเมตร
ค่าที่อยู่บนปลอกหมุนได้	1	ช่องเท่ากับ	0.5	มิลลิเมตร
ค่าที่อยู่บนปลอกหมุนได้	13	ช่องเท่ากับ	0.13	มิลลิเมตร
รวม			5.63	มิลลิเมตร

วิธีการใช้งาน

ในการวัดขนาดชิ้นงานด้วยไมโครมิเตอร์ จะต้องให้ชิ้นงานอยู่ระหว่างผิวรองรับงานและแกนวัด จากนั้นหมุนปลอกหมุน จนกระแทกแกนวัดไปสัมผัสกับผิวของชิ้นงาน จากนั้นล็อคที่ตัวล็อกแกนวัด แล้วอ่านค่าบนสเกล

ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ก่อนทำการวัด ต้องตรวจสอบตำแหน่งศูนย์ของปลอกสเกลหลักและปลอกหมุน โดยการหมุนให้แกนวัดเข้าไปสัมผัสกับผิวรองรับงาน จุดศูนย์ของปลอกหมุนจะต้องตรงกับเส้นอ้างอิงบนปลอกสเกลหลักและขอบของปลอกวัดจะต้องทับขีดเลขศูนย์บนปลอกสเกลหลักพอเดียว
- ห้ามใช้วัดกับชิ้นงานที่กำลังหมุนอยู่
- ห้ามหมุน Ratchet Stop กลับทาง

อุปกรณ์ที่ใช้

อุปกรณ์การกลึงและทำเกลี้ยง


เครื่องกลึง TOS TRENCIN รุ่น SN 32	1	เครื่อง
ชิ้นงานเหล็กเนื้อยาวปักเกลี้ยม	1	ชิ้น
มีดกลึง HSS	1	ด้าม
ด้ายสำหรับทำเกลี้ยวนอกขนาด 8 มม. (M 8 x 1.25)	1	ชุด
ปากกาจับชิ้นงานแบบยึดติดกับตัว	1	อัน
เทอร์เนีย (vernier)	1	อัน
ไมโครมิเตอร์	1	อัน
ตะปะละเขียง	1	อัน
จากเหล็ก	1	อัน
กาน้ำมันหล่อลื่น	1	อัน

อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

หมาก	1	ใบ
แวนดา	1	อัน

การปฏิบัติงานกลึง

ฝึกกลึงชิ้นงานและทำเกลี้ยวนอกโดยใช้ด้ายเพื่อให้ได้งาน ดังรูป 5.8

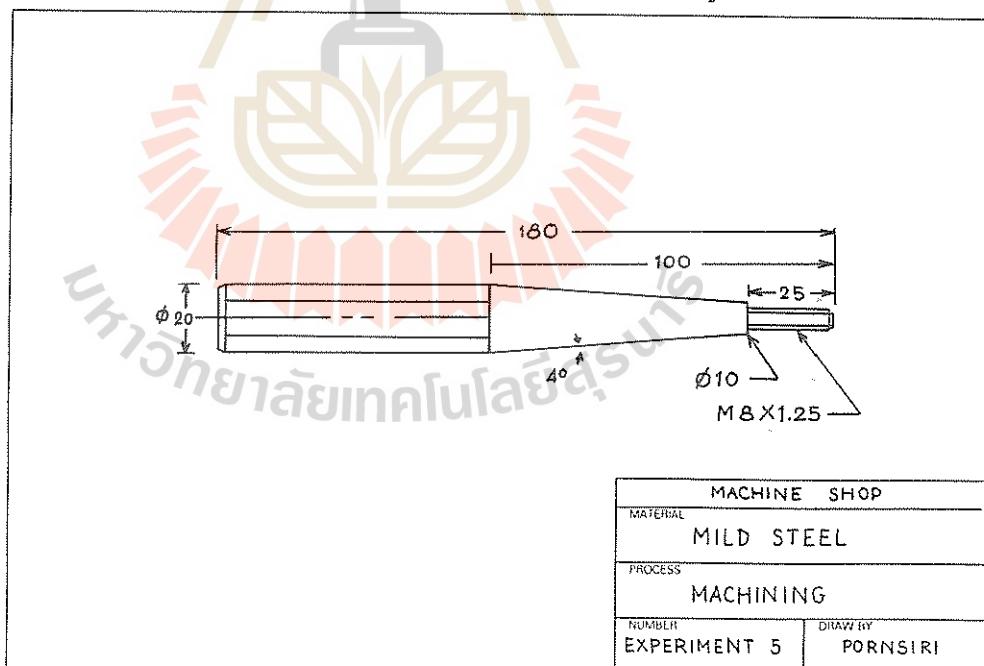

ภาพ 5.8 แสดงลักษณะของชิ้นงานที่สมบูรณ์

ขั้นตอนการทำด้ามช้อน

1. เปิดสวิตซ์ไฟหลังเครื่องและสวิทซ์มอเตอร์
2. ใส่ชิ้นงานเข้าที่หัวจับ โดยให้ชิ้นงานยาวออกมากประมาณ 120 มม. แล้วขัน

หัวจับให้แน่น

3. ตั้งมีดกลึงให้ได้ระดับ โดยเทียบและปรับให้อ oy ในระดับเดียวกับศูนย์ท้าย
4. ตั้งความเร็วรอบที่ 450 rpm และตั้งความเร็วป้อนตัด (feed) ที่ 0.08 มม.
5. ตั้งใบมีดทำมุน 45 องศา แล้วเคลื่อนป้อนมีดเข้าหาชิ้นงาน ปาดหน้าชิ้นงาน

ให้เรียบ

6. ปรับใบมีดกลึงให้ตั้งจากกับความยาวของชิ้นงาน แล้วจึงปอกผิวชิ้นงานด้านปลายยาว 25 มม. จนกระทั้งปลายชิ้นงานมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม. แล้วจึงลบคม ของชิ้นงาน
7. ตั้งบรรทัดกลึงเรียวให้ได้มุน 4 องศา จากนั้นจึงกลึงเรียวชิ้นงานตามแบบ
8. คลายหัวจับแล้วกลับด้านชิ้นงานใส่เข้าไปในหัวจับ โดยจับชิ้นงานยาว ประมาณ 25 มม. ปาดหน้าชิ้นงานจนกระทั้งชิ้นงานมีความยาวทั้งหมดเท่ากับ 180 มม.
9. ทำเกลี่ยวนอกที่ปลายของชิ้นงาน โดยใช้ die ขนาด M 8 x 1.25

ข้อควรระวัง

- ขณะทำการกลึง ให้ใช้น้ำหล่อเย็นด้วยทุกครั้ง
- ตรวจสอบขนาดของชิ้นงานด้วยเวอร์เนีย ภายหลังจากหยุดเดินเครื่อง ห้ามวัดขณะที่ยังเดินเครื่องอยู่เป็นอันขาด
- เมื่อขันหัวจับแล้ว ให้นำ T - chuck ออกจากหัวจับ ก่อนเดินเครื่อง
- ใช้มัมนหต์ล่อนอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ทำเกลี่ย

การทำหัวซ่อน


วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือกลในการปัดเนื้อโลหะ (Metal Removal)

เพื่อฝึกทักษะการใช้ดอกเกลี่ยวในการทำเกลี่ยวใน
หุชชี

งานเจาะโลหะ เป็นการทำรูกลมในเนื้อโลหะ โดยมีดอกสว่านทำหน้าที่เป็นมีดตัด (Tools) เสื่อนเข้าโลหะจากชิ้นงาน ดอกสว่านจัดเป็นมีดตัดประเทาหลายคม (Multi Point Cutting Tools) มีลักษณะเป็นร่องพันโดยรอบ เพื่อรบกวนเศษโลหะที่เกิดขึ้นจากการเจาะออกไปจากเนื้องาน

ในขณะเจาะ ดอกสว่านจะเคลื่อนที่ใน 2 ลักษณะ พื้นที่ กัน คือ การหมุนเพื่อให้มีดตัดได้ตัดเข้าเนื้อโลหะออก และการป้อนดอกสว่านให้เจาะลึกลงไปในชิ้นงาน

ดังรูป 5.9

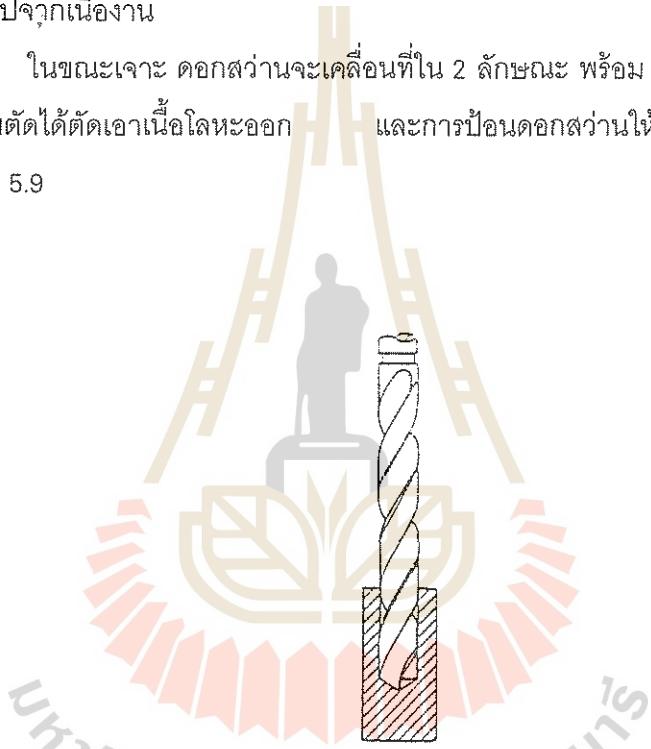

/ภาพ 5.9 แสดงการเคลื่อนที่ของดอกสว่าน

ผลจากการที่ดอกสว่านเจาะชิ้นงานจะทำให้เกิดความร้อนขึ้น ด้วยความร้อน ดังกล่าวจะมีมากเกินไป จะทำให้อายุการใช้งานของดอกสว่านสั้นลง จึงจำเป็นต้องใช้สารหล่อเย็น (Coolant) ในการ ระบายความร้อนออกไป

การทำเกลี่ยวนิด้วยดอกเกลี่ยวน (TAP)

การทำเกลี่ยวนขนาดเล็กจะต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่าดอกเกลี่ยวน (TAP) โดยทั่วไปดอกเกลี่ยวน 1 ชุด จะมี 3 ตัว ตัวแรกคือ Taper Tap ใช้สำหรับการเริ่มทำเกลี่ยวน ส่วนตัวที่สองและสาม คือ Plug Tap และ Bottoming Tap ใช้ภายหลังจากดอกเกลี่ยวนตัวแรกเพื่อให้ได้เกลี่ยวนที่สมบูรณ์ตามต้องการ

ในขณะการทำเกลี่ยวนด้วยดอกเกลี่ยวนนี้ มีข้อควรระวังในขณะปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำเกลี่ยวน ด้วยดาย นั่นคือ จะต้องจับยึดชิ้นงานให้ได้ศูนย์และหมุนดอกเกลี่ยวนไป-กลับ และต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น อยู่เสมอ

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำหัวพ่อน


เครื่องกลึง TOS TRENCIN รุ่น SN32	1	เครื่อง
ตะปะละอีกด	1	อัน
แบร์งทองเหลือง	1	อัน
ปากเหล็ก	1	อัน
แบร์งปัดเศษโลหะ	1	อัน
center punch	1	อัน
ชอล์ก	1	แท่ง
ดอกสว่าน Osborn 6.75 UK. HSS	1	ดอก
Taps KEIBA 8 x 1.25 SKS2 JAPAN	1	ชุด
ตัวม Tam Tap M1-10 1/16 - 3/8 No.1	1	อัน
เครื่องเจาะ แบบตั้งพื้น	1	เครื่อง
ระดับน้ำ	1	อัน
ช้อนยาง	1	อัน
ช้อนเหล็ก	1	อัน
vernier calipper	1	อัน
ชิ้นงานเหล็กหนีบ	1	อัน
vernier high - gage	1	อัน
V - Block	1	อัน
น้ำมันหล่อลื่น	1	ภา
ปากกาจับชิ้นงาน	1	อัน

อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

หมวก	1	ใบ
வெந்தா	1	கண்

การปฏิบัติงานทำหัวม้อน

ฝึกภาคหน้า, เจาะชิ้นงานและทำเกลี้ยวนเพื่อให้ได้หัวม้อนลักษณะดังภาพ 5.10

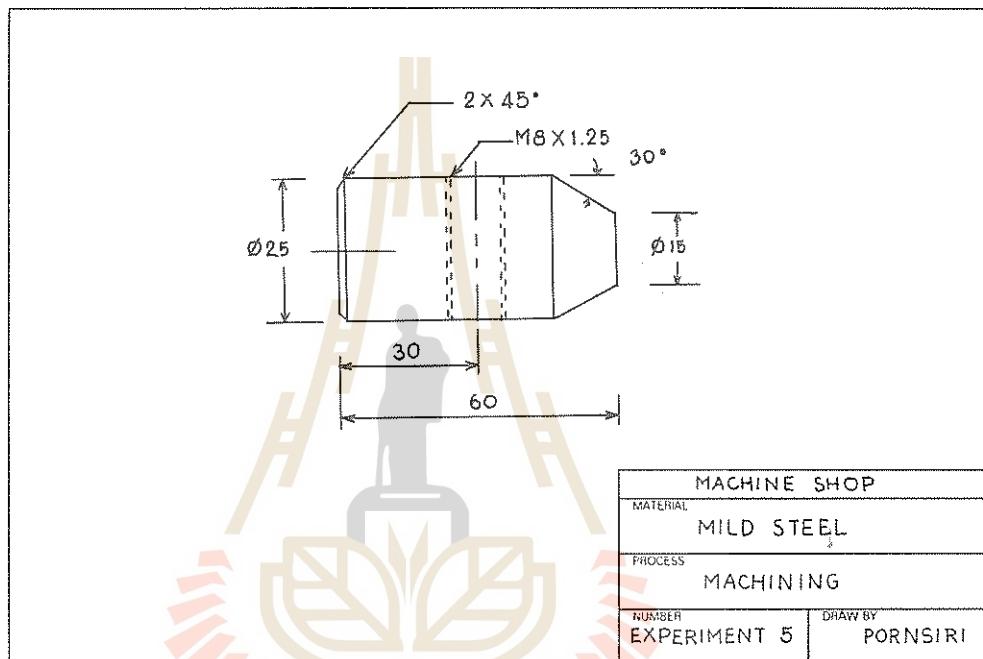

ขั้นตอนการทำหัวม้อน

1. ใส่ชิ้นงานที่หัวจับ ให้ชิ้นงานยาวokoมาประมาณ 40 มม. ขันหัวจับให้แน่น
2. ตั้งกลึงปัดหน้าชิ้นงานให้เรียบ จากนั้นคลบคอมชิ้นงานขนาด 2×45 องศา
3. กลับด้านชิ้นงานแล้วปัดหน้าชิ้นงานให้เรียบ ตรวจสอบขนาดความยาวของชิ้นงานทั้งหมด ปัดหน้าชิ้นงานจนกระทั่งมีความยาวทั้งหมด 60 มม.

4. กลึงเรียวที่ปลายด้วยหนึ่งของชิ้นงานให้ได้ขนาดตามแบบ
5. นำชิ้นงานไป lay - out ตำแหน่งที่จะเจาะรู โดยวางชิ้นงานบนแท่นระดับ ใช้ เวอร์เนียไฮเกจวัดและขีดตำแหน่งกึ่งกลางของชิ้นงาน จากนั้นตอกเหล็กนำศูนย์ที่จุดกึ่งกลางนั้น
6. นำชิ้นงานไปเข้าเครื่องเจาะ และเจาะรูลงบริเวณที่ทำตำแหน่งไว้
7. นำชิ้นงานไปทำเกลี้ยงใน โดยใช้ Tap M 8 x 1.25

การเขียนรายงานปฏิบัติการ

ให้นักศึกษาเขียนรายงานปฏิบัติการและตอบคำถามท้ายปฏิบัติการ

คำถามปฏิบัติการที่ 5

การทำด้ามหัวและหัวด้าม โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือใด

5.1 ชิ้นงาน

โลหะประเภท _____

มาตรฐาน _____

5.2 มีดตัด

มีดกลึงทำจากโลหะประเภท _____

ดอกสว่านทำจากโลหะประเภท _____

5.3 เครื่องมืออัดฉีดเม็ดพลาสติก

5.3.1 หัววัดเกลี้ยง ใช้สำหรับ _____

5.3.2 เหล็กจาก ใช้สำหรับ _____

5.3.3 เขากวย ใช้สำหรับ _____

5.3.4 ตีนผี ใช้สำหรับ _____

5.3.5 เวอร์เนียไฮเกจ ใช้สำหรับ _____

5.3.6 ไดอลเกจ ใช้สำหรับ _____



ปฏิบัติการที่ 6


เรื่อง การเดินแนวเชื่อมโดยกรรมวิธีการเชื่อมอาร์คด้วยลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้ม

วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกทักษะการเดินแนวเชื่อมในท่าต่าง ๆ
เพื่อศึกษาและเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายได้อย่างถูกต้อง

ทฤษฎี

การเชื่อมอาร์คด้วยลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้ม (Shielded Metal Arc Welding Process - SMAW) เป็นกรรมวิธีการเชื่อมชนิดนึงที่ใช้สารพอกหุ้ม (flux) เป็นตัวนำไฟฟ้า เมื่อโลหะอยู่ในสภาพหลอมละลายและปักคลุมโลหะที่หลอมละลายมิให้เกิดปฏิกิริยากับบรรยากาศ ดังแสดงในภาพ 6.1 ขณะที่เชื่อม โลหะจะเกิดการอาร์ค (arc) ขึ้นระหว่างปลายของลวดเชื่อม (electrode) และชิ้นงาน ความร้อนจากการอาร์คทำให้ลวดเชื่อมและชิ้นงานเกิดการหลอมละลาย โลหะลัดเชื่อมจะหยดลง成โลหะ (metal pool) บนชิ้นงานและผสมกันเป็นรอยเชื่อม

การเชื่อมอาร์คด้วยลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มเป็นกรรมวิธีการเชื่อมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องเชื่อมและลวดเชื่อมมีราคาไม่แพงมากนัก

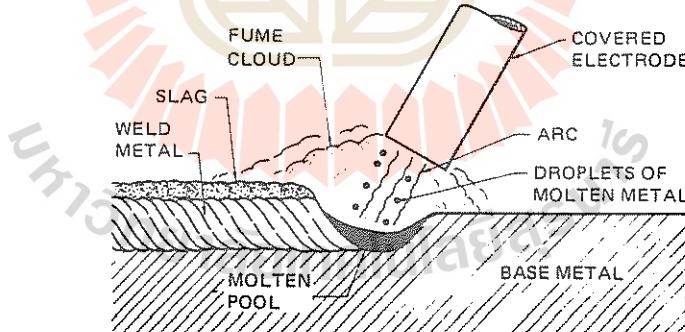


ภาพ 6.1 แสดงหลักการเชื่อมอาร์คด้วยลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้ม

ท่าเชื่อม (Welding Position)

American Welding Society (AWS) ได้กำหนดท่าเชื่อมมาตรฐานไว้ 4 ท่า คือ

1. ท่าราบ (Flat Position)
2. ท่าข่านนอน (Horizontal Position)
3. ท่าตั้ง (Vertical Position)
4. ท่าเหนือศีริยะ (Overhead Position)

ดังแสดงไว้ในภาพ 6.2 ซึ่งการเชื่อมในท่าต่าง ๆ นี้จะใช้ชนิดของลวดเชื่อม มุมของ ลวดเชื่อมและหัวเชื่อมแตกต่างกันออกไป

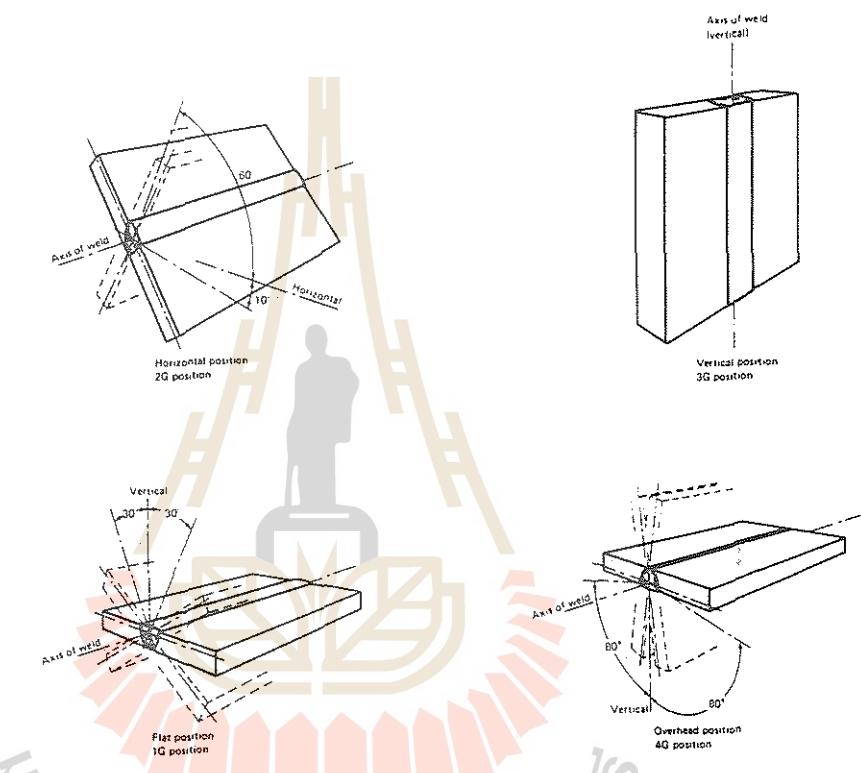

ภาพที่ 6.2 แสดงท่าเชื่อมตามมาตรฐาน AWS

ข้อควรพิจารณาในการเชื่อม

กระแสเชื่อม (Welding Current) การเชื่อมชิ้นงานแต่ละครั้งจะต้องพิจารณา ขนาดของกระแสเชื่อมให้เหมาะสม จากตารางที่ 6.1 แสดงค่ากระแสเชื่อมที่ใช้กับลวดเชื่อม ชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วการเลือกใช้ค่ากระแสเชื่อมยังต้องพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น ชนิดของวัสดุ ขนาดของชิ้นงาน เป็นต้น การตั้งค่ากระแสเชื่อมที่ต่ำเกินไปจะทำให้โลหะ

หลอมละลายได้ยาก การอาร์คไม่คงที่สม่ำเสมอและแนวเสื่อมจะสูง แต่ถ้าหากกระแสเสื่อมสูงเกินไปจะทำให้แนวเสื่อมมีขนาดใหญ่และแนบ มีการหลอมละลายลึกลงไปในเนื้องานและเกิดคริวขึ้นมากในขณะเสื่อม

ส่วนขนาดของอาร์คไวลเทจสำหรับการเชื่อมในแนวราบจะอยู่ในช่วง 20 - 30 โวลท์ เมื่อใช้ลวดเชื่อมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-6 มม. และขนาดของอาร์คไวลเทจของการเชื่อมในแนวตั้งและท่าเหนือศีรษะจะต่ำกว่าท่าราบ 2-5 โวลท์

ขนาดของ ลวดเชื่อม	ชนิดของลวดเชื่อม					
	E6010	E6011	E6012	E6013	E7016	E7018
$\frac{3}{32}$ นิ้ว (2.4 มม.)	40 - 80	50 - 70	40 - 90	40 - 85	75 - 105	70 - 110
$\frac{1}{8}$ นิ้ว (3.2 มม.)	70 - 130	85 - 125	75 - 130	70 - 120	100 - 150	90 - 165
$\frac{5}{32}$ นิ้ว (4 มม.)	110 - 165	130 - 160	120 - 200	130 - 160	140 - 190	125 - 220

ตาราง 6.1 แสดงค่ากระแสเสื่อมที่ใช้กับลวดเชื่อมชนิดต่าง ๆ (หน่วยเป็น แอมป์เร็ว)

ระยะอาร์ค (arc length) ขณะที่เชื่อมชิ้นงานอยู่นั้น ความยาวของลวดเชื่อมจะลดลง เนื่องจากถูกไฟปะ ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจำเป็นต้องลดระดับลวดเชื่อมลงมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระยะอาร์คให้สม่ำเสมอ ตามปกติระยะอาร์คควรเท่ากับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดเชื่อมที่ใช้ ระยะอาร์คที่สั้นเกินไปจะทำให้ลวดเชื่อมติดกับชิ้นงานได้ง่าย แต่ถ้าระยะอาร์คที่มากเกินไปจะทำให้เกิดเม็ดโลหะ (spatter) ขึ้นมากและรอยเชื่อมจะกว้าง

การส่ายลวด (weave) รูปแบบการส่ายลวดเชื่อมมีอยู่หลายแบบด้วยกัน ดังแสดงในภาพ 6.3 โดยปกติแล้วการเคลื่อนไหวลวดเชื่อมในตัวจะนะสาย ควรสายให้คงที่และสม่ำเสมอ โดยมีรอยเชื่อมกว้างไม่เกินสองเท่าครึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดเชื่อม

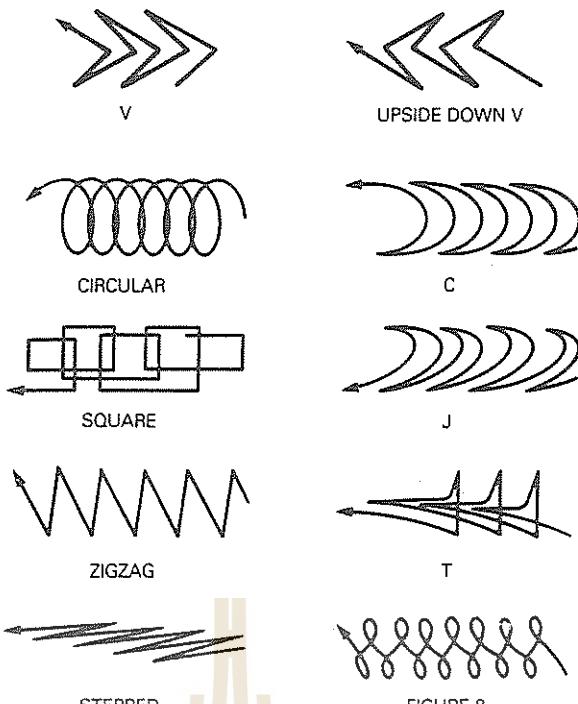


FIGURE 8

ภาพที่ 6.3 แสดงรูปแบบการส่ายลวดเชื่อม

การเลือกใช้ลวดเชื่อมอาร์ค

American Welding Society ได้กำหนดสัญลักษณ์ของลวดเชื่อมที่เป็นเหล็กประภากาบอน (Carbon Steel) และเหล็กประภากล่อมผสมต่ำ (Low Alloy Steel) ไว้ดังนี้

	E 60 1 2
ตัวแรก E	หมายถึง ลวดเชื่อมอาร์ค (Arc Welding Electrode)
ตัวเลข 2 ตัวแรก	หมายถึง ค่าแรงดึงต่ำสุดที่แนวเชื่อมรับได้ (Minimum Tensile Strength) คุณด้วย 1,000 หน่วยเป็น Psi
ตัวเลขที่ 3	หมายถึง ท่าเชื่อม (Welding Position)
ตัวเลขที่ 4	หมายถึง ชนิดของกระแสเชื่อม (Welding Current)

รหัสของท่าเชื่อม

- | | | |
|---|---------|---|
| 1 | หมายถึง | ทุกท่าเชื่อม |
| 2 | หมายถึง | ท่าราบและเชื่อมมุมในแนวขานวนอน |
| 3 | หมายถึง | ท่าราบท่านั้น |
| 4 | หมายถึง | ท่าราบ, ท่าขานวนอน, ท่าเหนือศีรษะและท่าเชื่อมขึ้น |

ชนิดของกระแสเชื่อม

E XXX 0	หมายถึง	กระแสตรงต่อกลับข้าม (DCRP)
E XXX 1	หมายถึง	กระแสตรงหรือกระแสสลับต่อกลับข้าม (AC and DCRP)
E XXX 2	หมายถึง	กระแสตรงหรือกระแสสลับต่อข้ามตรง (AC and DCSP)
E XXX 3	หมายถึง	กระแสตรงหรือกระแสสลับ (AC and DC)
E XXX 4	หมายถึง	กระแสตรงหรือกระแสสลับ (AC and DC)
E XXX 5	หมายถึง	กระแสตรงต่อกลับข้าม (DCRP)
E XXX 6	หมายถึง	กระแสตรงหรือกระแสสลับต่อกลับข้าม (AC and DCRP)
E XXX 8	หมายถึง	กระแสตรงหรือกระแสสลับต่อกลับข้าม (AC and DCRP)

อุปกรณ์การเชื่อม

ชิ้นงาน mild steel	2	แผ่น
ลวดเชื่อม E6013	10	อัน
เครื่องเชื่อม HOBART รุ่น TR - 250 AC/DC	1	เครื่อง
ฟืนเคาะสแล๊ก	1	อัน
สกัด	1	อัน
ฟืนเหล็กหัวแบน	1	อัน
ประจวบ	1	อัน

อุปกรณ์ป้องกันอันตราย


หน้ากากเชื่อมแบบสวมหัวหรือมีอัลบั้ม	1	อัน
เสื้อยมหนัง	1	ชุด
ปลอกแขน	1	คู่
ถุงมือหนัง	1	คู่

การปฏิบัติการเชื่อม

ฝึกการเดินแนวเชื่อมบนชิ้นงาน โดยปรับค่ากระแสเชื่อม (welding current), ระยะอาร์ค (arc length), การส่ายลวด (weave) และ ความเร็วในการเดินแนวเชื่อม (travel speed) ให้เหมาะสมโดยฝึกเชื่อมในท่าต่อไปนี้

1. ท่าราบ (Flat)
2. ท่าขานนอน (Horizontal)
3. ท่าเชื่อมขึ้น (Vertical Up)
4. ท่าเชื่อมลง (Vertical Down)

โดยจัดระยะแนวเชื่อมให้อยู่บนชิ้นงาน ดังภาพ 6.4

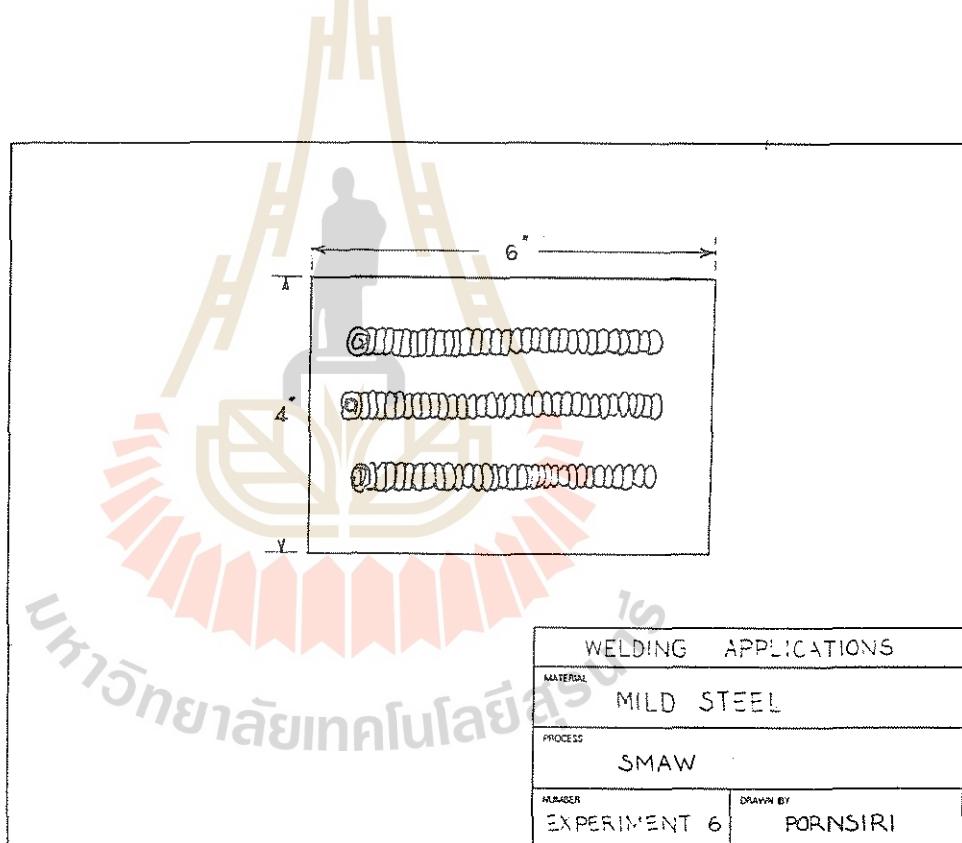

ภาพ 6.4 แสดงการจัดระยะแนวเชื่อม

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. แต่งกายด้วยชุดป้องกันอันตรายให้เรียบร้อยและรัดกุม
2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องเชื่อม HOBART รุ่น TR - 250 AC/DC และปรับให้พร้อมใช้งานได้ ดังนี้
 - ปรับสวิตซ์ High/Low ไปตามแน่น Low
 - ปรับค่ากระแสให้อยู่ในช่วง 70 - 80 Amp
 - ตรวจสอบสายไฟของคีมจับชิ้นงาน และหัวเชื่อมที่ AC Output
 - ใช้คีมจับชิ้นงานและใช้หัวเชื่อมยึดลวดเชื่อมไว้ในร่อง โดยทามุมประมาณ , 45 องศา
 - ปรับสวิตซ์ ON/OFF ไปที่ ON เป็นการเปิดเครื่อง
3. เริ่มเชื่อมโดยการเลื่อนลวดเชื่อมไปกลับชิ้นงาน โดยมีระยะห่างใกล้เคียงกับเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดเชื่อม จนกระทั่งเกิดการอาร์ค จากนั้นให้เดินลวดเชื่อมโดยการลากยาวๆ และสม่ำเสมอ จนได้แนวเชื่อมครบ 3 แนว
4. ปิดเครื่องเชื่อม โดยปรับสวิตซ์ ON/OFF ไปที่ OFF ทิ้งชิ้นงานให้เย็นลง จากนั้นเข้าฟ้อนเคสแล็คออก
5. ทำความสะอาดชิ้นงาน โดยตอกสกัดให้มีเม็ดโลหะ (spatter) หลุดออกแล้วใช้แปรงขัด จากนั้นนำชิ้นงานมาตอกหรือหัสนักศึกษาและกลุ่ม
6. ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน, พื้นและเก็บลวดเชื่อมที่เหลือ ไว้ใช้ในคราวต่อไป

การเขียนรายงานปฏิบัติการ

ให้ผู้ศึกษาเขียนรายงานปฏิบัติการและตอบคำถามท้ายปฏิบัติการ

คำตามท้ายปฏิบัติการที่ 6
การเดินแนวเชื่อมโดยกรรมวิธีการเชื่อมอาร์คด้วยลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้ม

6.1 เครื่องมือและอุปกรณ์

ให้เขียนภาพงตราการเชื่อมโดยกรรมวิธีการเชื่อมอาร์คด้วยลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้ม



6.2 ชิ้นงาน

โลหะประภาก _____

มาตรฐาน _____

ความหนา _____

6.3 ลวดเชื่อม

ลวดเชื่อมสารพอกหุ้มติตาเนียม (Titania Coated Electrode)

มาตรฐาน _____

ผู้ผลิต / ยี่ห้อ / ประเทศ _____

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดเชื่อม _____ มม.

ความยาวของลวดเชื่อม _____ มม.

grade เชื่อม _____ แอมป์

แบบการส่ายลวดเชื่อม _____

ปฏิบัติการที่ 7


เรื่อง การเชื่อมรอยต่อของชิ้นงานโดยกรรมวิธีการเชื่อมอาร์คด้วยลวดเชื่อม มีสารพอกหุ้ม

วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกทักษะการเชื่อมรอยต่อชิ้นงาน

ทฤษฎี


การเชื่อมต่อชิ้นงาน (Welding Joint) เป็นการนำเอาชิ้นงานโลหะมาประกอบเข้าด้วยกันแล้วยึดติดกันด้วยกรรมวิธีการเชื่อม โดยทั่วไปแล้วรอยต่อมีอยู่ 5 แบบ

1.) รอยต่อชน (Butt Joint) เป็นการเชื่อมยึดชิ้นงาน 2 ชิ้นในแนวราบให้ติดกัน ดังภาพ 7.1 ใน การเชื่อม จะต้องจัดให้มีช่องห่างระหว่างชิ้นงาน (root opening หรือ gap) ไม่เกิน 3 มม. ช่วงห่างระหว่างชิ้นงานมีผลต่อการหลอมละลายลึก (penetration) กล่าวคือ ถ้า เรือนช่วงห่างระหว่างชิ้นงานมาก จะทำให้การหลอมละลายลึกมากด้วย

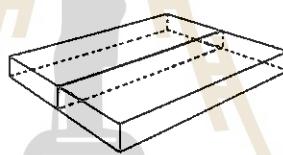


ภาพ 7.1 แสดงรอยต่อชน

2.) รอยต่อเกย (Lap Joint) เป็นการเชื่อมยึดชิ้นงานที่วางช้อนเกยกัน ดังภาพ 7.2 งานเชื่อมแบบนี้จะต้องระมัดระวังในการให้ความร้อนที่มุ่งลงรอยต่อ เนื่องจากชิ้นงานแผ่นบนมักจะหลอมละลายก่อนชิ้นงานแผ่นล่าง ทำให้งานเชื่อมไม่แข็งแรงเท่าที่ควร

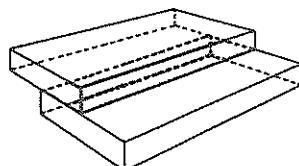


ภาพ 7.2 แสดงรอยต่อเกย

3.) รอยต่อขอบ (Edge Joint) เป็นการเชื่อมบริเวณขอบของชิ้นงานที่วางอยู่ในแนวขวาง หรือในแนวใกล้เคียงกับแนวขวาง ดังภาพ 7.3

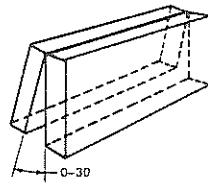


ภาพ 7.3 แสดงรอยต่อขอบ

4.) รอยต่อมุมด้านนอก (Outside Corner Joint) เป็นการเชื่อมบริเวณขอบของชิ้นงานที่วางมุมกันเป็นลักษณะตัว V หรือตัว L ดังภาพ 7.4

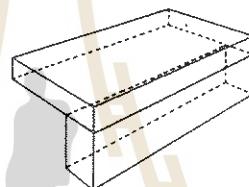

ภาพ 7.4 แสดงรอยต่อมุม

5.) รอยต่อมุมด้านใน (Inside Corner Joint) เป็นการเชื่อมชิ้นงาน 2 ชิ้น โดยชิ้นงานหนึ่งวางอยู่บนชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งในลักษณะตั้งจากกัน ดังภาพ 7.5

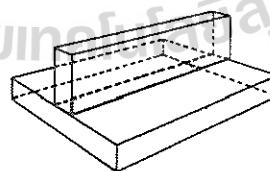

ภาพ 7.5 แสดงรอยต่อมุมด้านใน

อุปกรณ์ที่ใช้

ชิ้นงาน mild steel	2	แผ่น
ลวดเชื่อม E6013	10	อัน
เครื่องเชื่อม HOBART รุ่น TR - 250 AC/DC	1	เครื่อง
ฟองเค้าสแล็ค	1	อัน
สกัด	1	อัน
ฟองเหล็กหัวแบบ	1	อัน
ประลัด	1	อัน

อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

หน้ากากเชื่อมแบบสวมหัวหรือมีคอจับ	1	อัน
เสื้อยืดหนัง	1	ชุด
ปลอกแขน	1	คู่
ถุงมือหนัง	1	คู่

การปฏิบัติการเชื่อม

ฝึกการเชื่อมรอยต่อของชิ้นงาน โดยวิธีเชื่อมรอยต่อชน (Butt Joint)

ในท่าราบ (flat position)

ขั้นตอนการปฏิบัติ

- แต่งกายด้วยชุดป้องกันอันตรายให้เรียบร้อยและดกม
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องเชื่อม HOBART รุ่น TR - 250 AC/DC และปรับให้พร้อมใช้งานได้ ดังนี้
 - ปรับสวิตซ์ High/Low ไปตำแหน่ง Low
 - ปรับค่ากระแสให้อยู่ในช่วง 70 - 80 Amp
 - ตรวจสอบสายไฟของคีมจับชิ้นงาน และหัวเชื่อมที่ AC Output
 - ใช้คีมจับชิ้นงานและใช้หัวเชื่อมยึดลวดเชื่อมไว้ในร่อง โดยทำมุมประมาณ 45 องศา
 - ปรับสวิตซ์ ON/OFF ไปที่ ON เป็นการเปิดเครื่อง

3. วางชิ้นงาน 2 ชิ้นให้อยู่ในลักษณะรอยต่อชน โดยมีช่วงห่างระหว่างชิ้นงานไม่เกิน 3 มม. และเชื่อมแท็ค (tack welding) ที่บริเวณกลางและปลายชิ้นงาน เพื่อยึดชิ้นงานทั้งสองไว้ด้วยกันและป้องกันการบิดเบี้ยว จากนั้นจึงเดินแนวเชื่อมที่รอยต่อ โดยการส่ายๆ ตลอดเชื่อมข้ามๆ และสม่ำเสมอ จนเสร็จ
4. ปิดเครื่องเชื่อม โดยปรับสวิตซ์ ON/OFF ไปที่ OFF ทั้งชิ้นงานให้เย็นลง จากนั้นให้หม้อนคี化的แล้วออก
5. ทำความสะอาดชิ้นงาน โดยตอกสักด้วยเม็ดโลหะ (spatter) หลุดออกแล้วใช้แปรงขัด จากนั้นนำชิ้นงานมาต่อกราฟฟิกศึกษาและกู้ฟื้น
6. ทำความสะอาดตัวทำงาน, พื้นและเก็บลวดเชื่อมที่เหลือ ไว้ใช้ในคราวต่อไป


การเขียนรายงานปฏิบัติการ

ให้นักศึกษาเขียนรายงานปฏิบัติการและตอบคำถามท้ายปฏิบัติการ

คำถามท้ายปฏิบัติการที่ 7

การเชื่อมรอยต่อของชิ้นงานโดยกรรมวิธีการเชื่อมอาร์คด้วยลวดเชื่อม มีสารพอกหุ้ม

- 7.1 ให้นักศึกษาลงหมายเลขใน ○ เพื่อแสดงลำดับของการเชื่อมแท็ค (tack welding) ในบริเวณต่างๆ ของชิ้นงาน

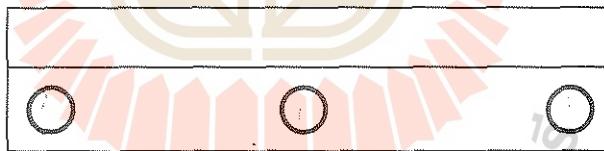

7.2 ชิ้นงาน

โลหะประเภท _____

มาตรฐาน _____

ความหนา _____

7.3 ລວດເຊື່ອມ

ລວດເຊື່ອມສາຮພອກຫຼຸມຕິຕານີຍ (Titania Coated Electrode)

ນາຕຽ້ງການ _____


ຜູ້ຜະລິດ/ຢ່າທ້ອ/ປະເທດ _____

ຂະດເສັ້ນຜ່າຄູນຍົກລາງຂອງລວດເຊື່ອມ _____ ມມ.

ຄວາມຍາວຂອງລວດເຊື່ອມ _____ ມມ.

ກະແສເຊື່ອມ _____

ແບບຂອງການສ່າຍລວດເຊື່ອມ _____

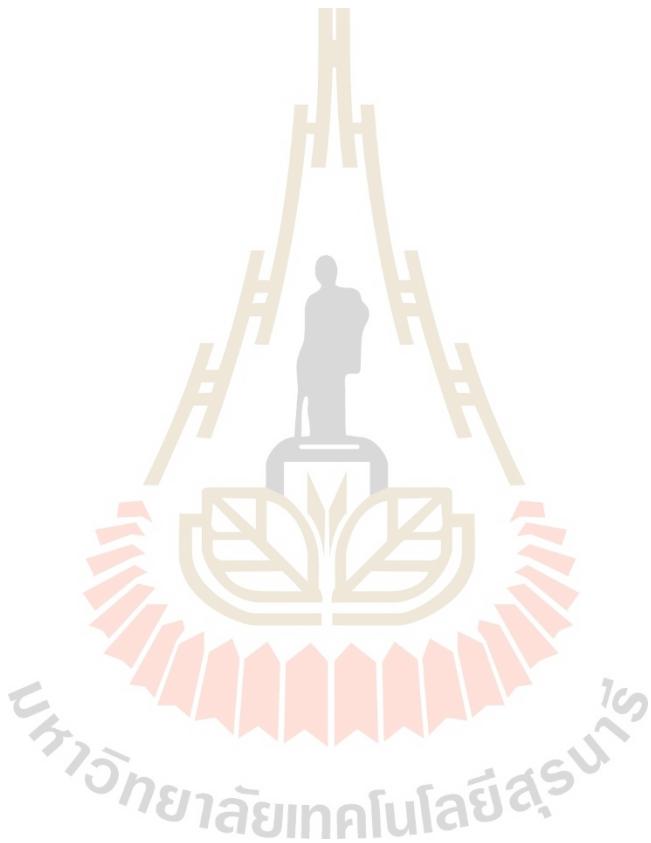

บรรณานุกรม

1. Jeffus, Larry ; “Welding : Principles and Applications”, Delmar Publishers , 1992
2. Niebel, B. W. Draper, A. B and Wysk , A.R., “Modern Manufacturing Process Engineering” , Mc Graw - Hill , 1993
3. บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ เกรทลิง ทฤษฎีงานเครื่องมือกด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
วิทยาเขตพะนควรเนื่อ 2518
4. นิเวศน์ เรียมสด งานเชื่อมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2536
5. ศุภพร เพียรภา งานเชื่อมแก๊ส คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2535
6. Davies A.C, “The Science and Practice of Welding ; Volume 2 - The Practice of Welding” , Cambridge University Press, 1993.