

# ความปลอดภัย ในการทำงานกับงานเชื่อม



ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

## คำนำ

ปัจจุบันนี้ปัญหาอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานมีจำนวนมากขึ้นทุกปี ส่งผลให้ประเทศไทยต้องสูญเสียรายได้และกำลังคนที่มีคุณภาพในการผลิต และการพัฒนาประเทศ รวมทั้งทำให้ภาระภาษีขององค์กรเสียไป ส่งผลให้ไม่สามารถขายสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ งานเชื่อมโยงกันสามารถส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานขึ้นได้ เช่น อุบัติเหตุจากความร้อนและประกายไฟ การระเบิด โรคที่เกิดจากการได้รับสัมผัสรุ่มจากการเชื่อม ตาอักเสบเนื่องจากการเชื่อม เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนจึงได้เขียนเอกสารเรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับงานเชื่อม เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งทราบแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากเอกสารฉบับนี้ไม่มากก็น้อย หากเอกสารฉบับนี้มีข้อผิดพลาด ผู้เขียนยินดีน้อมรับข้อผิดพลาดนั้นเพื่อการปรับปรุงให้เอกสารฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้นต่อไป และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อ่านทุกคน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8 เมษายน 2558

## สารบัญ

ความปลอดภัยในการทำงานกับงานเชื่อม	1
1. การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า	1
1.1 อุปกรณ์การเชื่อมและวัสดุไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย	2
1.2 วิธีการเชื่อมไฟฟ้าด้วยความปลอดภัย	2
1.3 การประเมินอันตรายเครื่องเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า	3
2. การเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส	5
2.1 การเชื่อมโลหะหรือตัดโลหะด้วยแก๊สอย่างปลอดภัย	5
2.2 วิธีการเชื่อมหรือตัดด้วยแก๊สด้วยความปลอดภัย	5
2.3 การประเมินอันตรายด้วยเครื่องเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส	6
3. คุณสมบัติของช่างเชื่อมโลหะ	8
4. บริเวณที่ปฏิบัติงานในการเชื่อมโลหะ	9
5. มาตรฐานการปฏิบัติงานกับงานเชื่อมโลหะอย่างปลอดภัย	9
แบบประเมินอันตรายเครื่องเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า	10
แบบประเมินอันตรายเครื่องเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส	11
เอกสารอ้างอิง	12

## ความปลอดภัยในการทำงานกับงานเชื่อม

เครื่องเชื่อมโลหะเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตัดหรือต่อโลหะ โดยใช้พลังงานความร้อนที่เกิดจากไฟฟ้าหรือการลอกไหแมงแก๊ส โลหะที่นำมาเชื่อมด้วยอุณหภูมิสูงจะทำให้คุณสมบัติเดิมเปลี่ยนไป แต่แก๊สได้โดยการให้ความร้อนเพิ่มขึ้นหรือลดลงบริเวณดังกล่าวด้วยอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสม เครื่องเชื่อมโลหะแบ่งได้ 2 ชนิดคือ เครื่องเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าและเครื่องเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส



เครื่องเชื่อมไฟฟ้า



เครื่องเชื่อมแก๊ส

### 1. การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า

การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า เป็นวิธีการเชื่อมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีความสะดวกในการใช้งาน สามารถเคลื่อนย้ายไปตามที่ต้องๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีสายยาว นำไปใช้งานในที่แคบๆ ได้ มีความคล่องตัวในการใช้งานสูง การใช้เครื่องเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าจัดเป็นเครื่องที่มีอันตรายແ gegอยู่สูง เพราะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ นอกจากนั้นจะต้องติดตั้งยังก่อให้เกิดมลพิษทำลายสุขภาพของผู้ใช้ และผู้ปฏิบัติงานใกล้เคียง อันตรายที่เกิดขึ้นได้แก่ ไฟดูด ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าซ็อต ไฟไหม้ แสงจากการเชื่อม พูมหรือแก๊สพิษ และประกายไฟจากการเชื่อม

### 1.1 อุปกรณ์การเชื่อมและวัสดุไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย ต้องมีลักษณะดังนี้

1. วงจรไฟฟ้าต้องมีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน
2. ห้ามใช้漉อดทองแดงหรือสายไฟฟ้าแทนพิวรส์อย่างเด็ดขาด
3. ตู้เชื่อมต้องมีการต่อสายดิน
4. ตู้เชื่อมควรมีพัดลมระบายอากาศ เพราะหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ภายในจะร้อนมากเวลาทำงาน
5. สายไฟต้องได้มาตรฐานและมีขนาดเพียงพอที่รองรับกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นโดยสายไม่ร้อน
6. ควรใช้อุปกรณ์คัตแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อทำหน้าที่ลดแรงดันให้ต่ำในระดับที่ปลอดภัยขณะยังไม่เชื่อม
7. หัวจับลวดเชื่อมต้องมีฉนวนหุ้มที่ด้าน

### 1.2 วิธีการเชื่อมไฟฟ้าด้วยความปลอดภัย ต้องปฏิบัติตามนี้

1. สายเชื่อมต้องมีฉนวนหุ้ม ส่วนสายดินต้องยืดติดกับชิ้นงาน
2. การปรับกระแสไฟคราวปรับตามขนาดของชิ้นงานและลวดเชื่อม แต่ต้องไม่สูงเกินกว่าสายไฟจะรับได้
3. การปฏิบัติงานบนที่สูงควรใช้หน้ากากรองแสงชนิดสวมศีรษะแทนชนิดมือถือ
4. การปฏิบัติงานบริเวณที่มีอุกกาศเกิดเพลิงไหม้ ควรเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้เรียบร้อย
5. ห้ามมองการเชื่อมโดยปราศจากหน้ากากรองแสง และห้ามใช้แวนตากรองแสงของงานเชื่อมแก๊สเพาะรองแสงได้ไม่เพียงพอ
6. ถ้าตู้เชื่อมเปยกน้ำต้องทำให้แห้งและตรวจสอบก่อนใช้งาน
7. กรณีที่ชิ้นงานมีสีหรือน้ำมันต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเชื่อม
8. การเชื่อมบริเวณที่มีผู้ปฏิบัติงานร่วมควรใช้ถุงกันไม้ให้รับกัน
9. ขณะเชื่อมต้องหลีกเลี่ยงการสูดควันหรือฟูมที่ลอยขึ้นมา ถ้าเลี่ยงไม่ได้ต้องสวมหน้ากากป้องกันหรือการระบายอากาศเฉพาะจุด
10. ขณะเคาะเศษแล็ก (สารคลุมแนวเชื่อม) กับรอยต่อได้ง่าย
11. ขณะเชื่อมห้ามใช้สายเชื่อมพันรอบตัว เพราะอาจเกิดไฟร้าหรือช็อต

### 1.3 การประเมินอันตรายเครื่องเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า

เครื่องเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า ทำงานโดยอาศัยไฟฟ้าก่อให้เกิดการอาร์คชั้นขณะอาร์คจะได้ความร้อนออกมาก ความร้อนที่ได้นั้นสูงพอที่จะทำให้โลหะหลอมละลาย อันตรายของเครื่องเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าคือ ไฟดูด ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าซัชต์ ไฟฟ้าแม่พุ่มหรือแก๊สพิษ แสงจ้าหรือสะเก็ดไฟจากการเชื่อม การประเมินเครื่องเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าอย่างสໍาเเม่จะช่วยป้องกันหรือลดอันตรายลงซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้

#### 1) ตู้เชื่อมหรือเครื่องเชื่อม

การประเมินความเรียบร้อยพิจารณาจาก

- ไม่มีไฟครอบตู้เชื่อม
- ฝาครอบบุบแตกร้าวหรือฉีกขาด
- กระแสรไฟฟ้าร้าว
- ปุ่มหรือสวิตซ์แตกหักหรือบิดงอ
- พัดลมภายในเครื่องไม่ทำงานขณะเปิดเครื่อง
- ไม่มีสายดินหรือมีแต่ชำรุด



#### 2) สายเชื่อม

การประเมินความเรียบร้อยพิจารณาจาก

- จำนวนที่หุ้มสายเชื่อมบ่วงแตกงอมาก ฉีกขาด
- สายเชื่อมเบื้อย
- รอยต่อของสายเชื่อมยึดไม่แน่นหรือไม่มีแนวจนวนหุ้ม
- ขนาดของสายเชื่อมเล็กเกินไปไม่สามารถกระแสไฟที่สูงได้



### 3) สายดิน

การประเมินความเรียบร้อยพิจารณาจาก

- จำนวนหัวมีสายดิน ฉีกขาด บวม ปริแตก หรือมีส่วนใดเปลือย
- ปลายสายดิน ไม่มีที่จับยึดชั้นงานหรือมีแต่ชำรุด

### 4) หัวจับคลอดเชื่อม

การประเมินความเรียบร้อยพิจารณาจาก

- จำนวนหัวหัวจับปริแตก หรือหลุดร่อน
- ส่วนที่จับคลอดเชื่อมได้ไม่แน่น
- รอยต่อของสายเชื่อมหลุดหรือฉีกขาด



### 5) ลวดเชื่อม

การประเมินความเรียบร้อยพิจารณาจาก

- ลวดเชื่อมเป็นก้น้ำหรือมีความชื้นสูง
- ลวดที่เชื่อมโลหะหลุดออก
- ขนาดของลวดเชื่อมไม่เหมาะสมกับกระแสไฟฟ้าที่ปรับที่เครื่องเชื่อม
- ลวดเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน

### 6) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การประเมินความเรียบร้อยพิจารณาจาก

- หน้ากากกันฟูมสำหรับงานเชื่อมชำรุด
- หน้ากากกรองแสงสำหรับเชื่อมแตกหรือหัก
- ถุงมือหนังฉีกขาดหรือชำรุด
- ปลอกแขนฉีกขาดหรือชำรุด
- ผ้าคลุมหน้าอกและลำตัวหรือเอี้ยมชำรุด
- รองเท้านิรภัยฉีกขาดหรือชำรุด



### 7) อุปกรณ์ทำความสะอาดแนวเขื่อม

การประเมินความเรียบร้อยพิจารณาจาก

- ด้ามแปลง漉ดหักหรือแทกร้าวนแปลงสีกหรือหักอหรือหลุดล่าง
- ด้ามค้อนหักหรือบิดงอนหักอันสีกหรือเป็นร่องหรือบิดเบี้ยว

## 2. การเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส

การเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส เป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เนماจะสมกับงานเชื่อมโลหะที่เป็นแผ่นบางเพราการเชื่อมด้วยไฟฟ้าทำไม่ได้เนื่องจากมีอุณหภูมิสูง เครื่องเชื่อมโลหะด้วยแก๊สหรือที่เรียกว่ากันทั่วไปว่าเครื่องเชื่อมแก๊สทำงานโดยอาศัยพลังงานความร้อนโดยอาศัยการลูกไหแมข่องออกซิเจน กับออกซิเจน หรือปิโตรเลียมเหลวหรือไฮโดรเจนได้เปลาไฟที่มีความร้อนสูง เมื่อเปาหรือพ่นเปลาไฟเข้าไปที่โลหะจะทำให้โลหะหลอมละลาย แยกออกจากกันเท่ากับเป็นการตัดโลหะ แต่ถ้าเป็นโลหะ 2 ชั้นถูกหลอมละลายด้วยเปลาไฟของเครื่องเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส ก็สามารถหลอมละลายเข้าด้วยกันได้ เชื่อมกันหรือประสานกันได้

### 2.1 การเชื่อมโลหะหรือตัดโลหะด้วยแก๊สอย่างปลอดภัย ต้องปฏิบัติตามนี้

1. ท่อบรรจุแก๊สออกซิเจน อะเซทิลีนหรือปิโตรเลียมเหลวต้องได้มาตรฐาน
2. ชุดควบคุมความดันแก๊ส ควบคุมแก๊สที่ออกมากได้สม่ำเสมอและได้มาตรฐาน
3. มาตรวัดความดันต้องตอกศูนย์เมื่อไม่มีความดัน
4. สีของท่อและสายส่งแก๊สควรได้มาตรฐาน
5. สายส่งแก๊สต้องได้มาตรฐานสามารถต่อแรงดันและการกัดกร่อนได้ดี
6. หัวเชื่อมหรือหัวตัด ตัวชนิดที่มีมาตรฐานหรือเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
7. ปลายสายส่งแก๊สออกซิเจนจะใช้หัวต่อแบบเกลียวขวา ส่วนปลายท่อส่งแก๊สชนิดอื่นใช้แบบเกลียวซ้ายเพื่อป้องกันการต่อสายสับ

### 2.2 วิธีการเชื่อมหรือตัดด้วยแก๊สด้วยความปลอดภัย ต้องปฏิบัติตามนี้

1. ควรวางท่อแก๊สท่าจากแหล่งความร้อน
2. ตรวจสอบอย่างรู้ของแก๊สที่บริเวณชุดควบคุมความดัน
3. ตรวจสอบอย่างรู้ของสายส่งแก๊ส
4. ตรวจสอบว่าท่อที่ว่าลักษณะของหัวเชื่อมและรอยต่อสายส่งแก๊สด้วยฟองสนุ่น
5. ปรับตั้งแรงดันแก๊สให้เหมาะสมก่อนใช้งาน
6. การจุดไฟควรใช้อุปกรณ์จุดไฟ ไม่ควรใช้ไม้ชีดไฟ หรือไฟแช็ค
7. การจุดไฟที่หัวเชื่อมเริ่มจากการเปิดวาล์วก่อนแล้วจุดประกายไฟ
8. ห่อแก๊สที่ยังไม่ได้ใช้งานควรมีฝาครอบวาล์วปิดไว้

9. ควรมีประแจปากตายขนาดที่เหมาะสมกับหัวปิด-เปิด瓦ล์วขวนไว้ใกล้กับท่อแก๊ส
10. สายส่งแก๊สร้าว ฉีกขาดหรือถูกไฟไหม้ควรเปลี่ยนใหม่
11. ห้ามใช้น้ำมันหรือสารบีในการหล่อลื่นหัวต่อแก๊สทุกจุด
12. กรณีที่ท่อแก๊สเมิร์วปิดໄວ้ແນ່ນ การเปิดควรหันทางออกของแก๊สไปทิศทางที่ปลอดภัย  
แล้วจึงออกแรงบิด
13. การเปิดวาล์วควรเปิดช้าๆ เพราะความดันในท่อสูงมาก การเปิดอย่างรวดเร็วอาจเกิด  
อันตรายได้
14. ต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดที่เหมาะสมวางไว้พร้อมใช้งาน
15. ต้องสวมแวนต้าการองแสง หรือ หน้ากากการองแสงสำหรับงานเชื่อมที่เหมาะสม
16. การเคลื่อนย้ายท่อแก๊สต้องทำอย่างระมัดระวังอย่าให้กระแทกหรือล้ม เพราะอาจเกิดกา  
ระเบิดได้
17. ไม่ควรใช้ไฟในการคันหารอยร้าวของแก๊สไว้ไฟ
18. กรณีหยุดใช้เครื่องเชื่อมหรือหลังจากเลิกใช้งานควรดำเนินการดังนี้
  - I. ปิดวาล์วที่ท่อแก๊สทุกท่อ
  - II. เปิดวาล์วที่หัวเชื่อมหรือหัวตัดเพื่อระบายน้ำมันที่หลงเหลืออยู่ออกสู่ภายนอก
  - III. ปิดวาล์วหัวเชื่อมหรือหัวตัดและคลายสกรูหัวปรับความดันแก๊ส

### 2.3 การประเมินอันตรายด้วยเครื่องเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปนิยมใช้แก๊สออกซิเจนกับอะเซติลีนในการเชื่อมหรือ  
ประสานโลหะเข้าด้วยกัน แต่ถ้าเป็นงานตัดโลหะนิยมใช้ออกซิเจนกับบีโตรเลียมเหลว เพราะ  
บีโตรเลียมเหลวหาง่ายและราคาถูกกว่า อันตรายที่สำคัญของเครื่องเชื่อมโลหะด้วยแก๊สคือการระเบิด  
ของท่อหรือลังบรรจุแก๊ส แสดงจากการเชื่อม เปลวไฟจากการเชื่อม พุ่มหรือแก๊สพิษที่เกิดขึ้นจาก  
การเชื่อม



### 1) ถังบรรจุแก๊ส

การประเมินว่าไม่เรียบร้อยประเมินจาก

- ถังบรรจุหรือถังบรรจุบวนบุบมีรอยขูดขีด สีกหรือมีรอยกัดกร่อนมาก
- กันท่อชำรุด ร้าว
- อุปกรณ์นิรภัยที่ห่อไม่มีหรือมีแต่ชำรุด
- ไม่มีการอุปกรณ์ป้องกันถูกความล้ากระแทก แกนวาว้า ปิด เปิดชำรุด
- อุปกรณ์ป้องกันถูกความล้ากระแทก แกนวาว้า ปิด เปิดชำรุด

### 2) ชุดควบคุมความดันแก๊ส

การประเมินว่าไม่เรียบร้อยประเมินจาก

- หัวปรับหรือก้านปรับความดันแก๊สบิดงอ หัก หรือหลุด

### 3) มาตรวัดความดันแก๊ส

การประเมินว่าไม่เรียบร้อยประเมินจาก

- เข็มของมาตรวัดความดันแก๊สค้าง บิดงอ หรือหลุด
- กระจะแตกหรือร้าว
- มาตรวัดความดันบุบ

### 4) สายส่งแก๊ส

การประเมินว่าไม่เรียบร้อยประเมินจาก

- สายส่งแก๊สร้าว ปริแตก บวมหรือมีรอยขีดข่วนหรือแตก
- สีของสายส่งแก๊สลับกัน
- รอยต่อของสายส่งแก๊สใช้ลวดตัดแทนการใช้สายรัดแบบสกรู

### 5) หัวเชื่อมหรือหัวตัด

การประเมินว่าไม่เรียบร้อยประเมินจาก

- วาร์ฟที่ใช้ควบคุมการไหลของแก๊สหล่อนบินหรือแตกหัก
- ปลายของหัวเชื่อมบิดงอ บี้ แตก หัก
- ด้ามของหัวเชื่อมหรือหัวตัด แตก ร้าว บิดงอ หัก หรือมีแก๊สร้าวออกได้
- ไม่มีอุปกรณ์ทำความสะอาดหัวเชื่อมหรือมีแต่ชำรุด

### 6) อุปกรณ์จุดประกายไฟ

การประเมินว่าไม่เรียบร้อยประเมินจาก

- แกนเหล็กที่ผิวคล้ายตะไบสกปรก
- แกนถ่านบิดงอหรือหัก
- แกนเหล็กร่องสำหรับยึดถ่านหรือแกนถ่าน หักหรือบิดเบี้ยว

### 7) ลวดเชื่อม

การประเมินว่าไม่เรียบร้อยประมานจาก

- ลวดเชื่อมขาดไปมาเป็นเกลียวหรือบีบแบบ
- ลวดเชื่อมเปี้ยนหัวหรือมีความชื้นสูง
- ใช้ลวดเชื่อมไม่เหมาะสมกับวัสดุที่เชื่อม

### 8) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การประเมินความเรียบร้อยพิจารณาจาก

- หน้ากากกันฟูมสำหรับงานเชื่อมชำรุด
- หน้ากากกรองแสงสำหรับเชื่อมแตกหรือหัก
- ถุงมือหนังฉีกขาดหรือชำรุด
- ปลอกแขนฉีกขาดหรือชำรุด
- ผ้าคลุมหน้าอกและลำตัวหรือเอี้ยมชำรุด
- รองเท้านิรภัยฉีกขาดหรือชำรุด

### 9) อุปกรณ์ทำความสะอาดแนวเชื่อม

การประเมินความเรียบร้อยพิจารณาจาก

- ด้วยแปลงลวดหักหรือแตกร้าวนแปลงสีกหรือหักงอหรือหลุดล่วง
- ด้วยค้อนหักหรือบิดงอนหัวค้อนสึกหรอเป็นร่องหรือบิดเบี้ยว

## 3. คุณสมบัติของช่างเชื่อมโลหะ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องเชื่อมและวิธีการเชื่อมที่ถูกต้องเป็นอย่างดี
2. ควรได้รับการฝึกให้เข้าอุปกรณ์ตัดเพลิงขึ้นพื้นฐาน
3. แต่งกายให้เหมาะสมรวมทั้งต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการทำงานอย่างเคร่งครัดทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
4. มีสุขภาพแข็งแรง โดยเฉพาะไม่ควรเป็นโรคเกี่ยวกับสายตาและทางเดินหายใจ

#### 4. บริเวณที่ปฏิบัติงานในการเชื่อมโลหะ เพื่อความปลอดภัยรวมถึงดังนี้

1. ต้องไม่ปฏิบัติงานใกล้กับแหล่งเชื้อเพลิง วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด
2. พื้นที่ปฏิบัติงานควรเรียบไม่มีน้ำขัง และมีพื้นที่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้สะอาด
3. มีแสงสว่างและการระบายน้ำที่ดี
4. พื้นที่ปฏิบัติงานมีแก๊สความมีการตรวจสอบแก๊สที่สามารถระเบิดได้ ถ้าพบต้อง立刻แก้ไข
5. การปฏิบัติงานบนที่สูง ควรสวมเข็มขัดนิรภัยและต้องระมัดระวังสิ่งของตก
6. บริเวณทำงานที่อับอากาศ เช่น อุโมงค์ ถังใหญ่ๆ ควรมีการตรวจสอบบริมาณออกซิเจน พร้อมใช้น้ำหากป้องกันอันตราย และมีการระบายน้ำที่ดีโดยใช้พัดลมดูดอากาศ
7. บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือที่เหมาะสม

#### 5. มาตรฐานการปฏิบัติงานกับงานเชื่อมโลหะอย่างปลอดภัย

##### ก่อนการปฏิบัติงาน

1. ควรจัดให้มีข้อกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการขออนุญาตก่อนปฏิบัติงาน (Work permit) ในบริเวณพื้นที่ทำงานเชื่อม
2. ประเมินอันตรายของเครื่องเชื่อมโดยใช้แบบตรวจความปลอดภัย (Check list)
3. ตรวจสอบการทำงานว่ามีเชื้อเพลิงที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไม่ เช่น น้ำมัน กระดาษ ฯลฯ ถ้ามีให้ทำความสะอาดบริเวณที่จะเชื่อมโลหะก่อน
4. เตรียมถังดับเพลิงหรืออุปกรณ์ดับเพลิงภาวะบริเวณทำงาน 1 ถัง
5. สำรวจบริเวณป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัย ซึ่งได้แก่ หน้ากากกันฟูม สำหรับงานเชื่อม หน้ากากกรองแสงสำหรับเชื่อม ถุงมือหนัง ปลอกแขน ผ้าคลุมหน้าอก และลำตัวหรือเอี้ยม และรองเท้านิรภัย

##### ขณะปฏิบัติงาน

6. ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ไม่ลัดขั้นตอนการทำงาน ไม่หยอกล้อ และมีสติในการทำงานตลอดเวลา

##### หลังการปฏิบัติงาน

7. เมื่อปฏิบัติงานเชื่อมเสร็จให้ปิดแหล่งพลังงานทั้งหมด
8. ทำความสะอาดเครื่องเชื่อมและบริเวณพื้นที่ทำงาน
9. ถอดชุดเชื่อมโลหะ หน้ากากกันฟูมสำหรับงานเชื่อม หน้ากากกรองแสงสำหรับเชื่อม ถุงมือหนัง ปลอกแขน ผ้าคลุมหน้าอกและลำตัวหรือเอี้ยม และรองเท้านิรภัย พร้อมทำความสะอาดและเก็บเข้าที่
10. จัดให้มีผู้เฝ้าระวังไฟเมื่ออยกว่า 1 ชั่วโมง

## แบบประเมินอันตรายเครื่องเขื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า

วันที่ทำการประเมิน.....

สถานที่ทำการประเมิน..... หน่วยงาน/แผนก.....

ผู้ทำการประเมิน..... ผู้รับผิดชอบ.....

รายละเอียดสภาพ	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
	ใช้งานได้	ชำรุด	
1. ตู้เชื่อมหรือเครื่องเขื่อม			
2. สายเชื่อม			
3. สายดิน			
4. หัวจับลวดเชื่อม			
5. ลวดเชื่อม			
6. อุปกรณ์ทำความสะอาดแนวเชื่อม			
7. ถังตับเพลิง			
8. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล			
- หน้ากากกันฝุ่นสำหรับงานเชื่อม			
- หน้ากากกรองแสงสำหรับเชื่อม			
- ถุงมือหนัง			
- ผ้าคลุมหน้าอกและลำตัวหรือเสื้อผ้าอ่อนนุ่ม			
- รองเท้านิรภัย			

ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

.....

.....

.....

## แบบประเมินอันตรายเครื่องเขื่อมโลหะด้วยแก๊ส

วันที่ทำการประเมิน.....

สถานที่ทำการประเมิน..... หน่วยงาน/แผนก.....

ผู้ทำการประเมิน..... ผู้รับผิดชอบ.....

รายละเอียดสภาพ	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
	ใช้งานได้	ชำรุด	
1. ถังบรรจุแก๊ส			
2. ชุดควบคุมความดันแก๊ส			
3. มาตรวัดความดันแก๊ส			
4. สายส่งแก๊ส			
5. หัวเชื่อมหรือหัวตัด			
6. อุปกรณ์จุดประกายไฟ			
7. ลวดเชื่อม			
8. อุปกรณ์ทำความสะอาดแนวเขื่อม			
9. ถังดับเพลิง			
10. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล			
- หน้ากากกันฟูมสำหรับงานเขื่อม			
- หน้ากากกรองแสงสำหรับเชื่อม			
- ถุงมือหนัง			
- ผ้าคลุมหน้าอกและลำตัวหรืออุ้ยม			
- รองเท้านิรภัย			

ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

.....

.....

.....

เอกสารอ้างอิง

1. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2551
2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและเอกสารอนุมัติ. โรงพยาบาลสุโขทัย: นนทบุรี, 2542
3. วิชารย์ สิงหะโชค, วีรพงษ์ เนติมจรรจ์รัตน์. วิគุกรรมและการบริหาร ความปลอดภัยในโรงงาน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2539



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
Suranaree University of Technology  
  
31051001837588



สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000